


STŘECHA

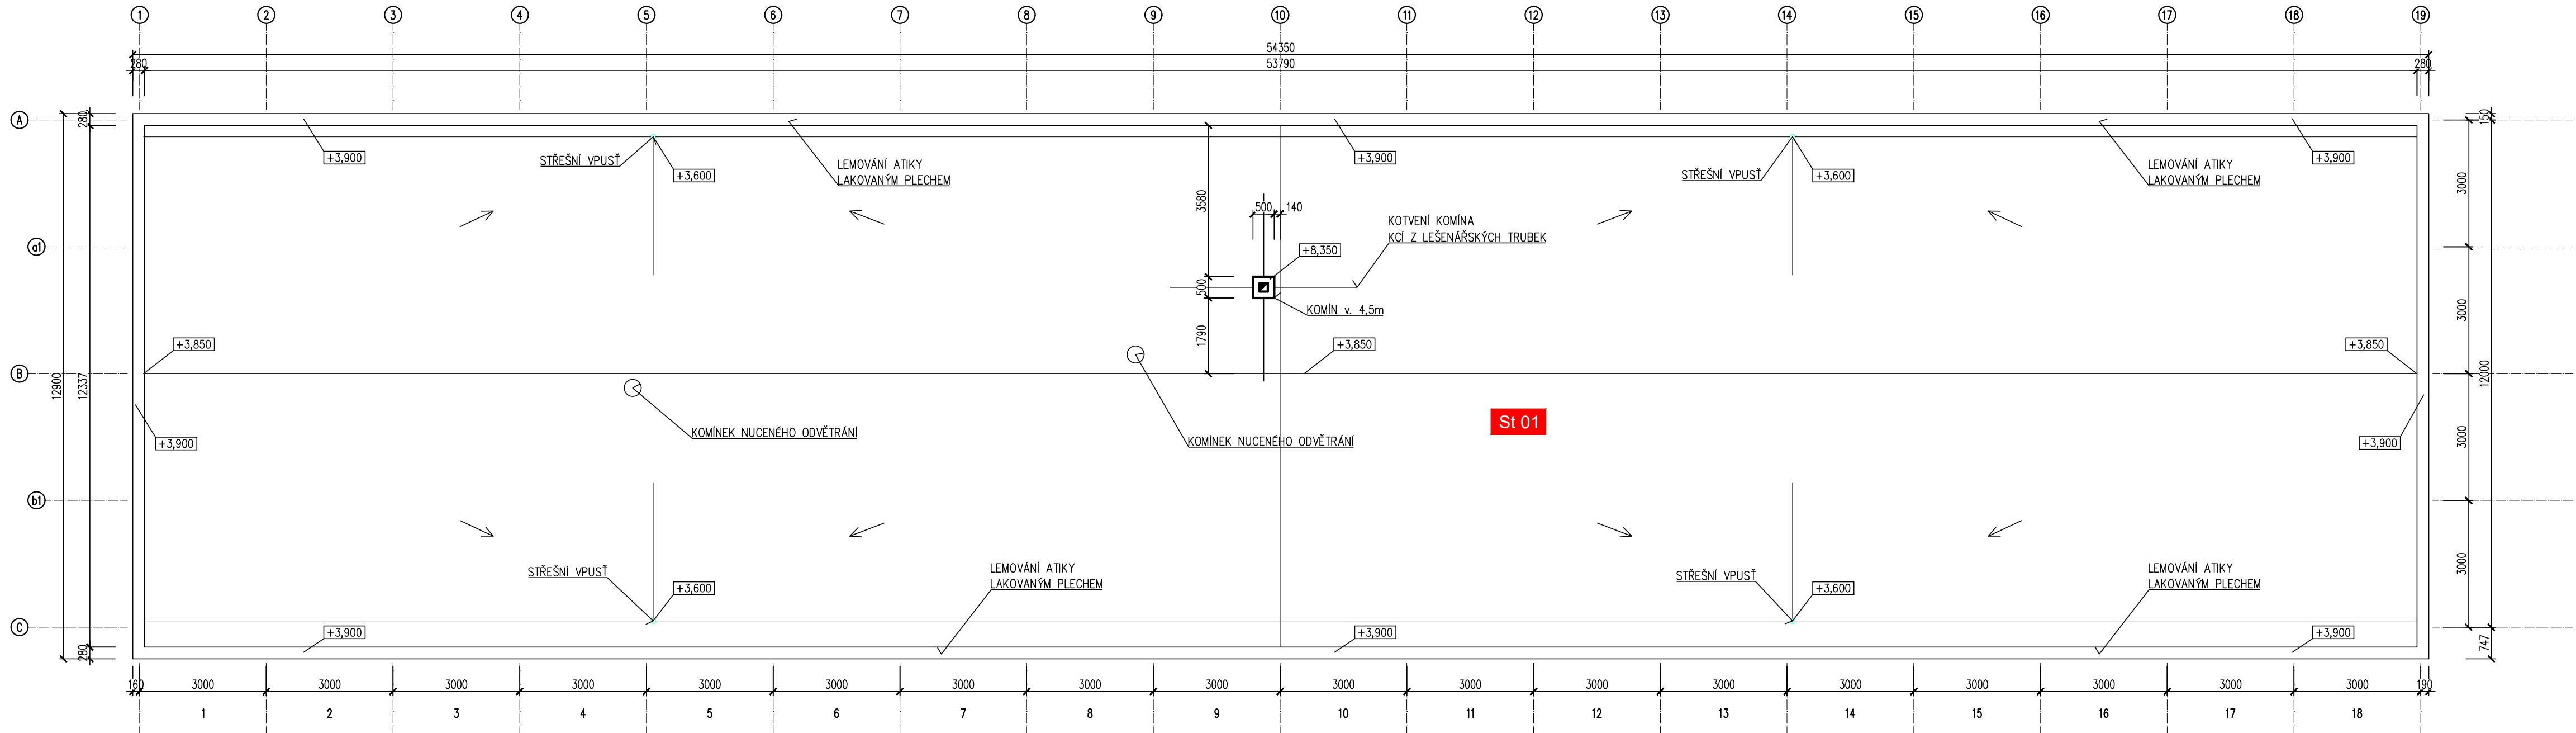

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

St 01	JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S MECHANICKY KOTVENOU VRSTVOU PVC FOLIE (bez provozního využití), SKLON 3%, B roof (t1)	
-	SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ	20 mm
-	MODIFIKOVANÝ S OCHRANNÝM BRÍDLICOVÝM POSYPEM	
-	SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (HORNÍ PÁS OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM)	
-	BETONOVÁ MAZANINA	35 mm
-	TEPELNÁ IZOLACE V JEDNÉ VRSTVĚ – EPS	50 mm
-	ASFALTOVÁ PENETRACE	
-	BETONOVÁ MAZANINA	35 mm
-	TRAPEZOVÝ PLECH VSŽ 12 101	80 mm
-	OK – PŘÍHRADOVÝ VAZNIK (z omega profilů KP 80/3)	proměnná mm
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA (bez OK a trapézu)	140 mm

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	12.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace DSP + PDPS	Ing. Jan Pospíšil
Název stavby/akce:	Oprava PS Prostějov		S-kód: SXXXXXXX
Název části:	Pozemní stavební objekty skladových a ostatních budov		Zakázka: 121024
Název objektu:	PS Prostějov, p.č. 8100/36, oprava objektu Architektonicko stavební řešení		Označení části: D.2.2.01
Název přílohy:	Půdorys střechy - stávající stav		Číslo objektu/komplexu: SO 21-72-01.01
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Zpracovatel přílohy: Ondřej Koutňák
Olomoucký	Prostějov [733491]	2201 E1	Číslo přílohy:
Dokumentace:	Datum zpracování:		2 . 003
Stupeň dokumentace:	12.11.2021	Formáty: 4 x A4	
PDPS		Měřítka: 1:100	
S-kód: SXXXXXXX			
Stupeň dokumentace: Číslo: 022201E1			
Objekt: 02217201			
Příloha: 01			
Revize: 000			
(Prostor pro další informace)			