

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16395/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„CDP Praha“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

SO 201 Příjezdová komunikace

V technické zprávě a v situaci je zmínka o dodávce a montáži svislých dopravních značek B1 – 1ks, B20a – 1ks, C2b – 1ks, E12(E13) – 2ks a P6 – 1 ks. Tyto ovšem chybí ve výkazu výměr. Stejně tak i vodorovné dopravní značení V13a není ve výkazu výměr uvedeno. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Svislé a vodorovné dopravní značení v soupisu prací a výkazu výměr chybí. Svislá dopravní značka E13 je ve SO navržena pouze v jednom kusu a svislá dopravní značka E12 se v SO nevyskytuje. Kromě výše uvedeného DZ chybí v SP a VV i dopravní značení pro DIO.

Chybějící položky byly doplněny pod č. 26, 27, 28 a 30, opravený SP a VV připojen v příloze.

Dotaz č. 2:

SO 201 Příjezdová komunikace

Prosíme o upřesnění dodávky a uložení obrubníků. Kde jsou použity záhonové obrubníky o výměře 173,7m, kde chodníkové obrubníky o výměře 460,136m? Ve výkazu výměr chybí položka pro silniční obrubníky. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o chybnou terminologii v třídíku OTSKP. Záhonovými obrubníky v soupisu prací a výkazu výměr jsou míněny obrubníky mezi chodníkem a terénem, označené ve vzorových příčných řezech jako chodníkové obrubníky (šířka 0,08 m). Chodníkovými obrubníky v SP a VV jsou míněny obrubníky mezi vozovkou a chodníkem, označené ve vzorových příčných řezech jako silniční obrubníky (šířka 0,15 m).

Dotaz č. 3:

SO 202 Parkoviště

Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž svislého dopravního značení, které je uvedeno v technické zprávě a v situaci (B20a – 1ks, IP12 + O1 – 3ks).

Odpověď na dotaz č. 3:

Svislé a vodorovné dopravní značení v soupisu prací a výkazu výměr chybí.

Chybějící položka byla doplněna pod č. 18, opravený SP a VV připojen v příloze.

Dotaz č. 4:

SO 202 Parkoviště

Prosíme o upřesnění dodávky a uložení obrubníků. Kde jsou použity záhonové obrubníky o výměře 215,697m, kde chodníkové obrubníky o výměře 584,024m? Ve výkazu výměr chybí položka pro silniční obrubníky. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Jedná se o chybnou terminologii v třídníku OTSKP. Záhonovými obrubníky v soupisu prací a výkazu výměr jsou míněny obrubníky mezi chodníkem a terénem, označené ve vzorových příčných řezech jako chodníkové obrubníky (šířka 0,08 m). Chodníkovými obrubníky v SP a VV jsou míněny obrubníky mezi vozovkou (resp. parkovacím stáním) a chodníkem, označené ve vzorových příčných řezech jako silniční obrubníky (šířka 0,15 m).

Dotaz č. 5:

SO 201 Příjezdová komunikace + SO 202 Parkoviště

Položka 212521 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM, RÝHA TŘ 1-2

je podle našeho názoru zavádějící. Ve vzorovém příčném řezu se uvažuje s flexibilním drenážním potrubím. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 5:

Položka je špatně zatříděna. Platí vzorový příčný řez s navrženou flexibilní drenáží. Správný kód položky v třídníku SŽDC10 je 212621.

Položka č. 8 byla opravena, opravený SP a VV připojen v příloze.

Položka je i v SO 201, kde byla č. 13 také opravena.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr pro SO 201 a SO 202 není položka pro svislé dopravní značení a chybí 1,63 m² vodorovného dopravního značení, a proto žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6:

Dotaz č. 6 je již zodpovězen v předchozích odpovědích na dotazy č. 1 (část k SO 201) a č. 3 (část k SO 202).

Dotaz č. 7:

Žádáme o opravu položek číslo 38, 39, 40, 47 ve výkazu výměr SO 002, neboť neodpovídají PD a výpočtům.

Odpověď na dotaz č. 7:

Pol. 38, 39, 40:

Ve VV a SP opraveno; ve sloupci VV soupisu prací je správně

Pol. 47

Veškerá výztuž je obsažena v pol. 14, 19 a 23.

Pol. 47 neoceňujte, má výměru „0“.

viz příloha

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr SO 002 není položka pro "Nerezová krycí dvířka stáčení", a proto žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 8:

Nerezová dvířka jsou v rozpočtu pod. pol. č. 124, jedná se o prvek D4 tabulky výplní otvorů.

Dotaz č. 9:

Žádáme o upřesnění povrchové úpravy ocelové konstrukce a dveří položka D60 v tabulce PSV k SO 001.

Odpověď na dotaz č. 9:

Dveře:


- 2x základní nátěr
- 2x nátěr vrchní, odstín 7040 (např. RAL 7040)

Ocelový rám:

- 2x nátěr základní syntetickou barvou
- 2x nátěr emailem syntetickým, odstín RAL 7040

Bylo doplněno v „E211_20_Tabulky PSV oprava1.pdf“ do položky „D60“, viz příloha.

V Praze dne 21. 11. 2013

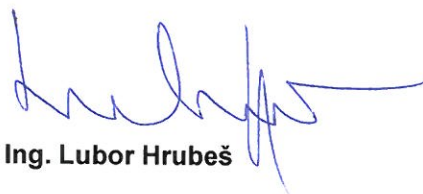

Ing. Lubor Hruběš

ředitel SS západ

Přílohy - soubory:

E211_20_Tabulky PSV oprava1.pdf
SO002_sp oprava1.pdf
SO002_sp oprava1.xls
SO002_VV oprava1.pdf
SO002_VV oprava1.xls
SO201_sp oprava1.pdf
SO201_sp oprava1.xls
SO201_vv oprava1.pdf
SO201_vv oprava1.xls
SO202_sp oprava1.pdf
SO202_sp oprava1.xls
SO202_vv oprava1.pdf
SO202_vv oprava1.xls