



JIHLAVA  
LUKA NAD JIHLAVOU

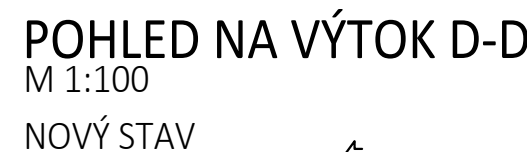

POHLED NA VTOK C-C  
M 1:100  
NOVÝ STAV

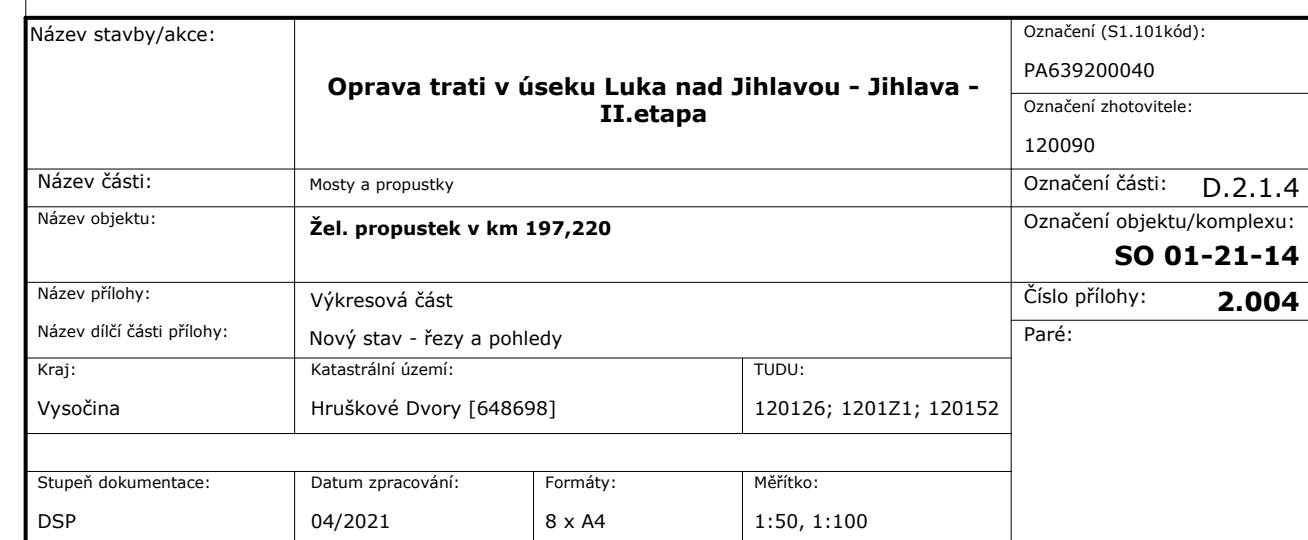

**POZNÁMKY:**

- SANACE ŽIVLA SPOČÍVÁ V CELKOVÉM PŘESPÁROVÁNÍ A VYMĚNĚ POŠKOZENÝCH ČI VYPADLÝCH ČÁSTÍ
- PŘESPÁROVÁNÍ BUDE PROVEDENO cca DO HLUBOKY 1/3 TLOUŠTKY ŽIVLA, MIN. VŠAK 50mm OD LICE ŽIVLA
- PŘEZDĚNÍ VTKOVÉ ČÁSTE BUDE PROVEDENO Z PŮVODNÍHO MATERIÁLU. VYMĚNĚNÝ BUDOU POŠKOZENÉ KAMENY, KTERÉ BUDOU NAHAZENY NOVÝMI
- ŘÍMSA JE PROVEDENA Z NOVÝCH KAMENŮ
- PODROBNÝ POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE OBSAŽEN V TZ

POUŽITÉ MATERIÁLY:	
SPÁROVACÍ MALTA	PEVNOST min. 10 MPa DLE ČSN EN 998-2
LOMOVÝ KÁMEN	PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-6 +A1
BETON KRYCÍ DESKY	C25/30 - X0
BETONÁŘSKÁ VÝTUŽ	B500B

**VÝKAZ OCELI:**  
KARI SÍŤ DO KRYCÍ DESKY Ø8-OKA 150/150, 1 ks KY50, CELKEM 32,39 KO

PEVNOST min. 10 MPa DLE ČSN EN 998-2  
PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-6  
C25/30 - X0  
B500B

Ø8-OKA 150/150, 1 ks KY50, CELKEM 32,39 Kč