

		Tabulka mistnosti 1 NP - vnitř - Nový stáv.					
Číslo	Název místnosti	Plocha Cup [m²]	Podlahy Povrch	Stěny Povrch	Strop Povrch	Světelná výška [mm]	Poznámka
KOMERČNÍ PROSTORY							
OP143	Bankomat	3,26	Repakce/reparace povrchu dlažby	Omítka / Malba	Omítka / Malba	2400	
PROSTORY PRO DOPRAVCE							
OP20	Chodba	5,19	Reparace povrchu dlažby	Omítka / Malba	SKK podhled	3400	Podlahy Ds. 10.32 a Ds. 30.34
OP21	WC	2,01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SKK podhled	3000	Výška obkladu 2500mm
OP22	Šatna	4,17	Keramická dlažba	Keramický obklad	SKK podhled	3000	
SPOLUČNÉ PROSTORY							
OP25	Zaděvek	6,82	Reparace povrchu dlažby	Omítka / Malba	Omítka / Malba	2500	Podlahy Ds. 10.32
OP26	Schodiště	13,15	Reparace povrchu dlažby	Omítka / Malba	Omítka / Malba	-	Podlahy Ds. 10.32
OP26A	Výšňaková šachta	3,41	-	Uzavírání bezpečný nátěr	-	4100	
TŽB							
OP23	Šachta	3,56	-	Uzavírání bezpečný nátěr	-	-	
VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY							
OP134	Vestibul	27,15	Reparace povrchu dlažby	Omítka / Malba	Omítka / Malba	4000	
OP139	Halva	722,90	Rezesování keramické dlažby	Repakce historického obkladu / Omítka / Malba	Nová konstrukce podhledu + Stávající rezesování monolitové železobetonové dlažby	7900	Podlahy - repase dlažby Ds. 10.28 Strop- reparace R. 10.481+2 Obklad - repakce obkladu Ds. 10.33
OP146	Zaděvek	37,63	Rozebrání a navržení povrchu dlažby	-	-	4000	

Všeškeré povrchové úpravy uvedené v tabulce místnosti jsou nové, včetně roznášecích a podkladních vrstev, pokud není v tabulce místnosti uvedeno jinak (stávající povrchová úprava, výměna pouze nášlapné vrstvy). Povrchové úpravy značené jako repika/repase, u těchto podlah budou místa s lokálními defekty vysparována a uvedena do původního historického stavu.



POZNÁMKY:

- [illegible]



PAMÁTKOVÁ OCHRANA, RESTAURÁČSKÉ PRÁCE


- VŠECHNY RESTAURÁČNÍ PRVKY BUDOU PO DOBU STAVBY BEZPEČNĚ OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.
- HISTORICKÉ PRVKY CHRÁNĚNÉ NPÚ BUDOU RESTAUROVÁNY OSOBOU S DOSTATEČNOU ODBORNOSTÍ, PŘÍPADNĚ BUDE OSOBA VYBRÁNA NPÚ.
- V PRŮBĚHU RESTAUROVÁNÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ RESTAUROVANÉ PRVKY DOKUMENTOVÁNY FOTOGRAFIEMI Z PRŮBĚHU PRÁCE.


LEGENDA ČAR - DĚLENÍ INVESTIC VYBAVEN

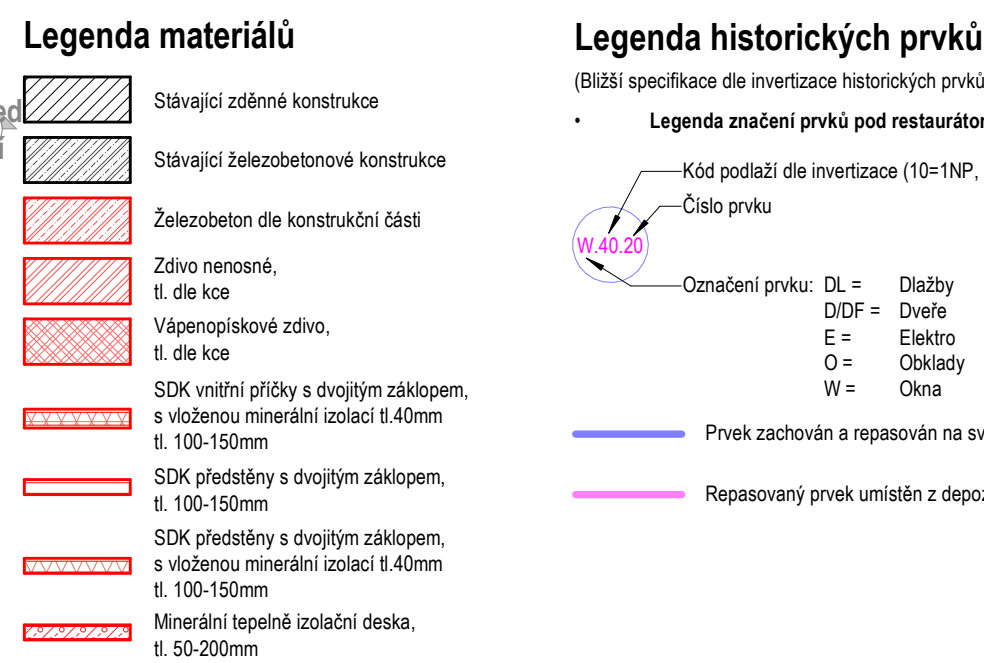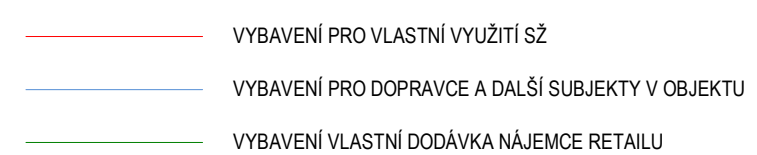

ORIENTAČNÍ SCHÉMA

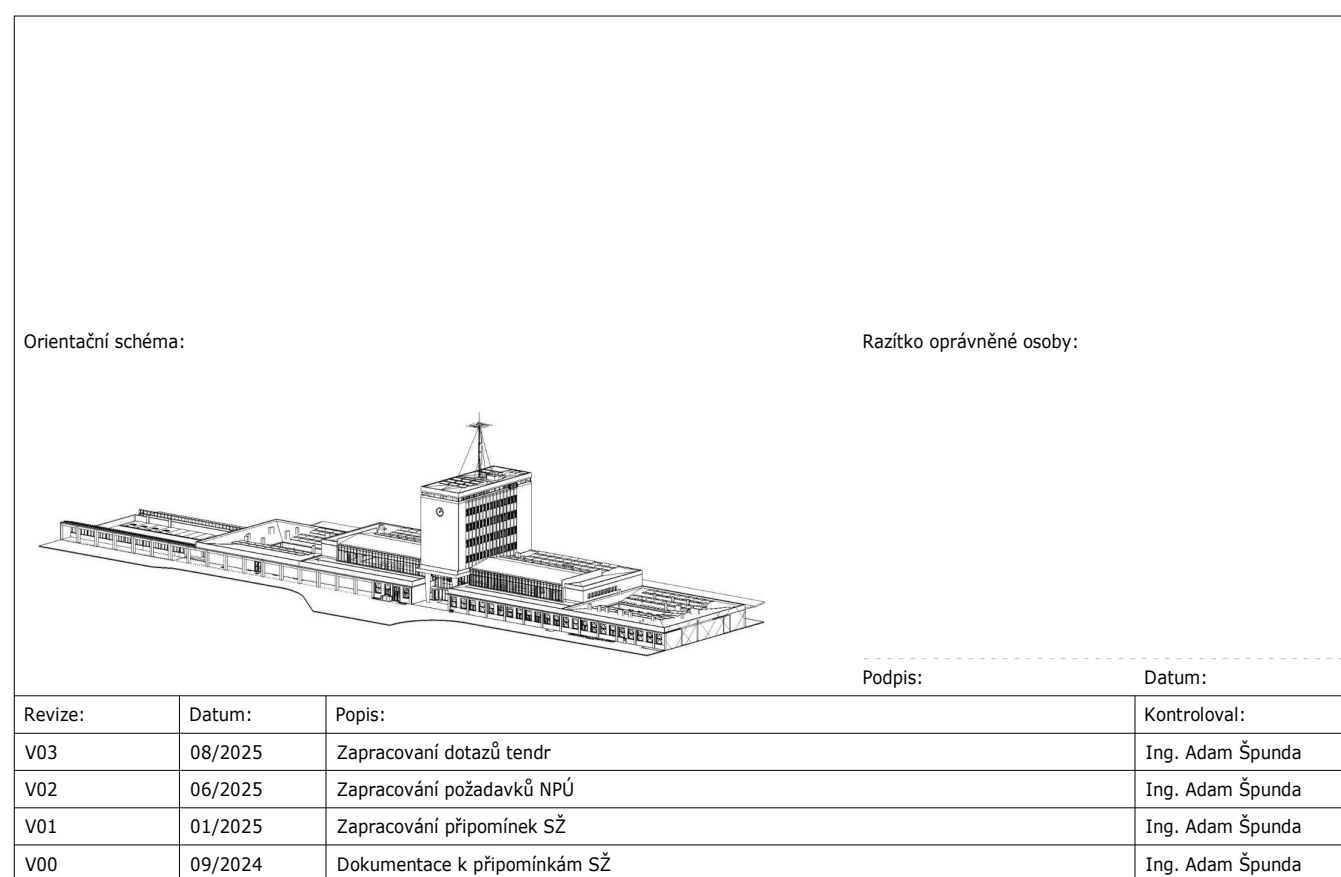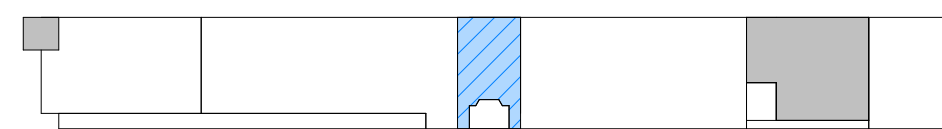

Stavebník/investor	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diázděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby: Vedoucí ústavu: Adresa: Kontakt:	SAGASTA-HELIKA-AS0000 VB CHEB SAGASTA s.r.o. Novosvětská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel projektu: Adresa: Kontakt:	Novosvětská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HPD): Ing. Adam Šoupsa	Specialista: Ing. Robert Šimálek	Odpovědný projektant: Ing. Adam Šoupsa
		Zpracování kresby: Jitka Křiváňová, Ivo Růžka

Název stavby/skice:	Rekonstrukce výpravní budovy v ž.št. Cheb			S-kód:	5631700106
Název části:				Znak/skic:	121 066
Název objektu:	Pozemní stavby objektů výpravních budov a budov zastávek			Ověřovací číslo:	0.2.2.1.1
Název budovy v ž.št. Cheb:	Výpravní budova v ž.št. Cheb Architektonicko - stavební řešení			Číslo objektu/komplexu:	SO.01-71-01.01
Název přílohy:	Přůmysl 1.NP_VčŽ			Číslo přílohy:	2 104.4
Název dílčí části přílohy:				Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Karlovarský	Cheb (650919)	0203V3			
Dokumentace:			Měřítko:		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Fornidat:			
PDPS	09/2024				
PODS	Opisatel	Číslo	Objekt	Prostředí	Příloha
5 6 3 1 7 0 0 1 0 6 _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ S 0 0 1 7 1 0 1 _ 0 1 _ 2 _ 1 0 4 _ V 0 1					