


NOVÝ STAV

PŮDORYS KROVU

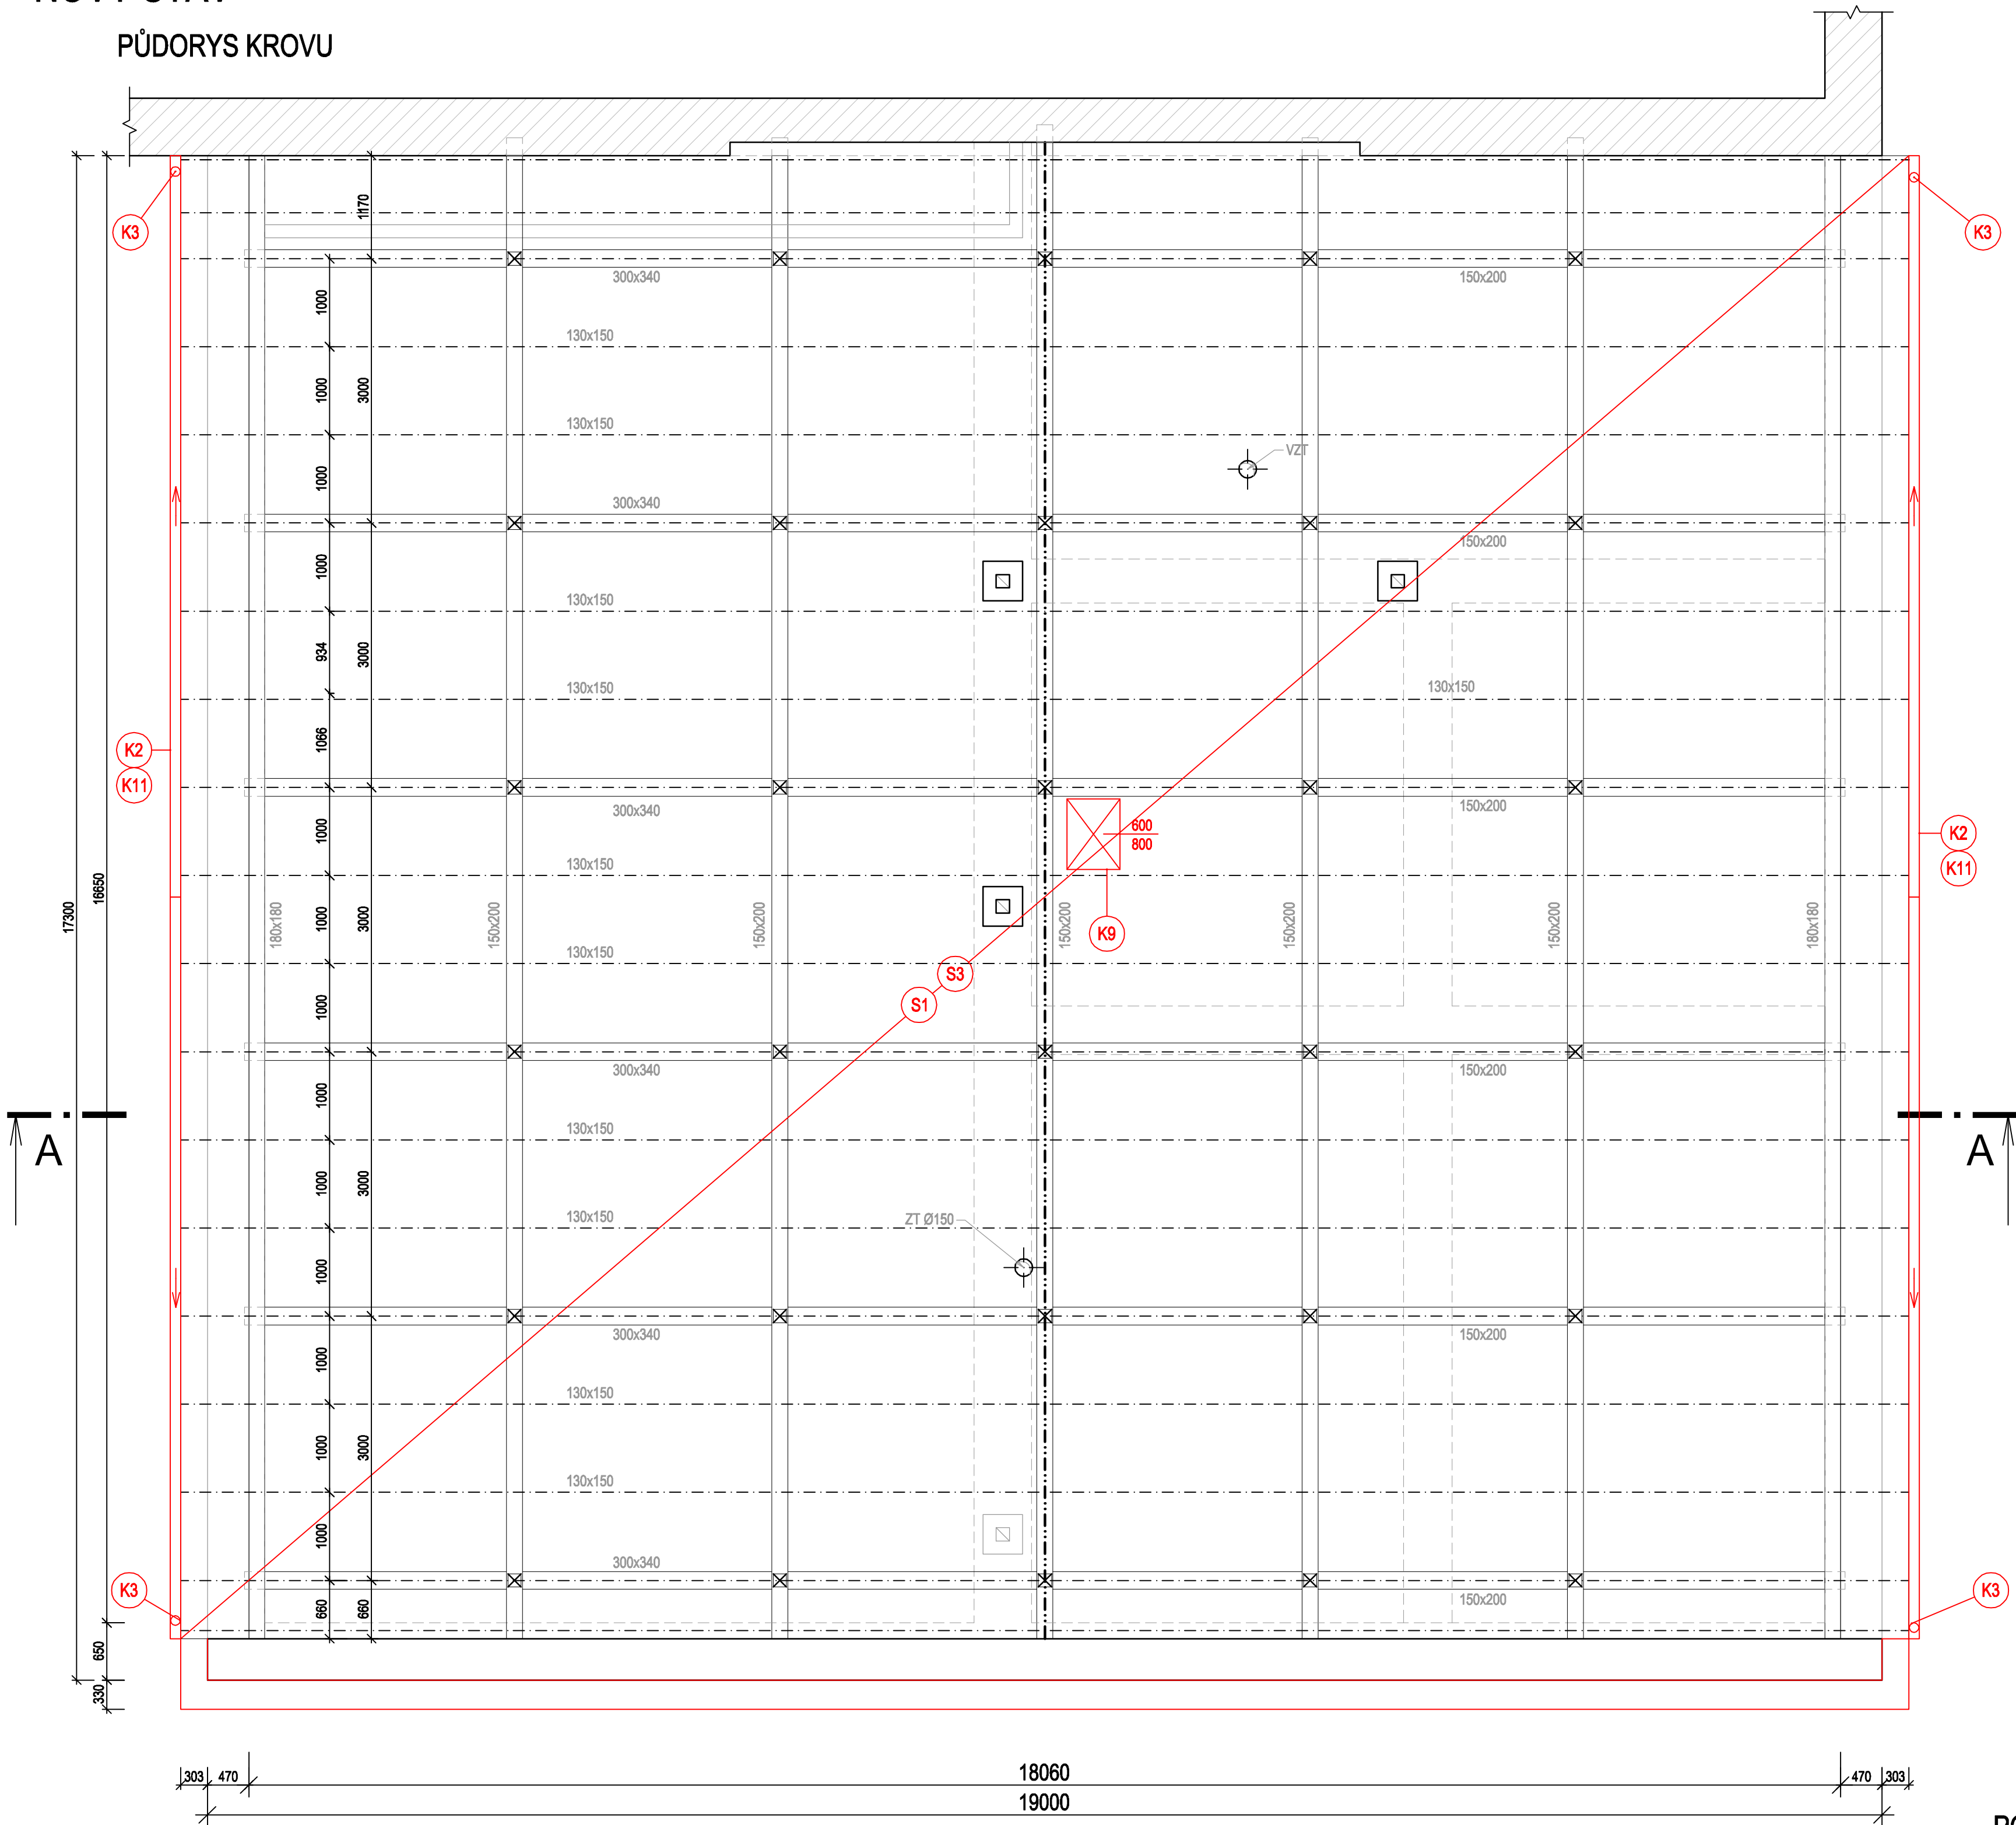


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY
- NOVÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY

SKLADBY, POPIS OPRAV

- S1**
 - NOVÁ HLADKÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8MM
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE, SEPARAČNÍ A STRUKTURÁLNÍ DĚLICÍ FOLIE - VODOTĚSNÁ (např.: DELTA TRELA)
 - BEDNĚNÍ TL. 22 mm
- S2**
 - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 300 mm
- S3**
 - OPRAVA POŠKOZENÝCH PRVKŮ KROVU - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH 10 %
 - ŘEZIVO C22 - cca 2,0 m3
 - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR CHEMICKÝM PŘÍPRAVKEM PROTI HNILOBĚ A PLÍSNÍM
- S4**
 - OPRAVA KOMÍNOVÉHO ZDIVA, NOVÁ OMÍTKA

ŘEZ A-A

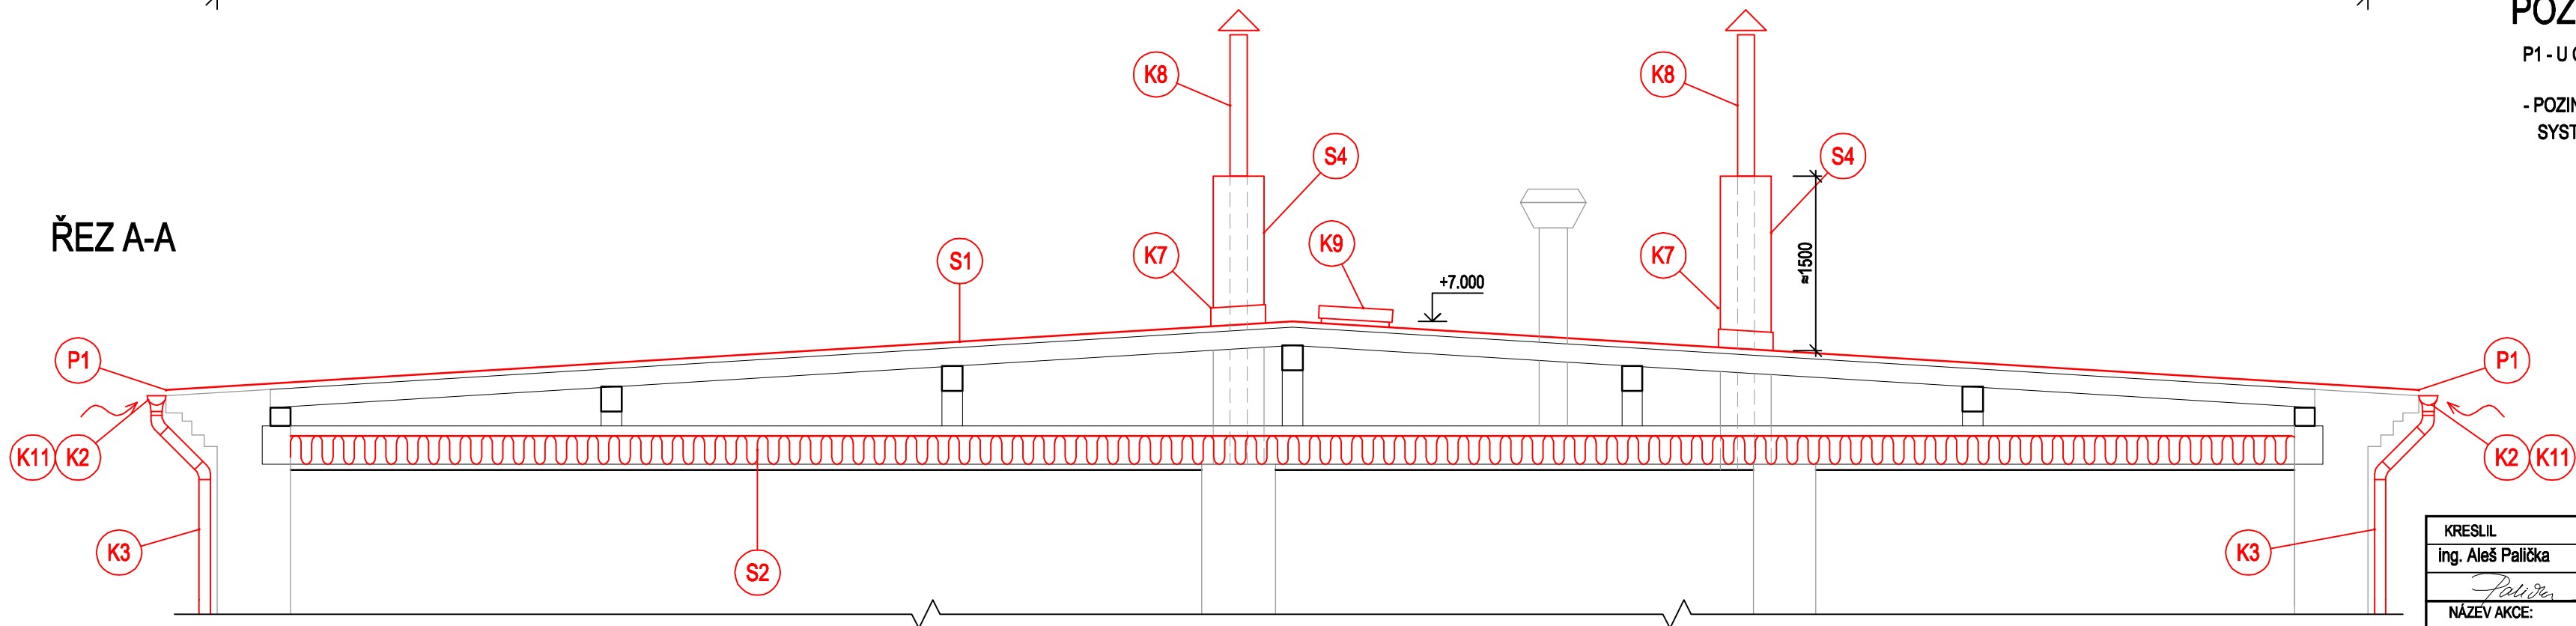

POZNÁMKA

- P1 - U OKAPOVÉHO HRANY BUDE PROVEDENO ODVĚTRÁNÍ
- POZINK. PRVKY VČETNĚ CELÉ KRYTINY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU PÁLENÝCH TAŠEK

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Lukáš BOBEK Projektování a inženýrská činnost IČ: 67240718 Tel: +420 775148939	
Ing. Aleš Palička	Ing. Aleš Palička	Ing. Lukáš BOBEK	FORMÁT	6x44
NÁZEV AKCE:			DATUM	LISTOPAD 2017
Rekonstrukce VB v užst. Bohumín			Č.KOPIE	PROJEKT
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1			STUPEŇ PD	ČÍSLO VÝKRESU
Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			MEŘÍTKO	1: 50
STAVEBNÍ OBJEKT:			1: 50	104
NÁZEV VÝKRESU				
KROV - NOVÝ STAV				