

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 514/2014/SZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

17. 07. 2014

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 9:

V obdobných stavbách se v rámci všeobecného SO vyskytují položky na interoperabilitu, hluková měření, korozní měření, posouzení bezpečnosti, propagace (billboard, reklama v tisku) apod. Na této stavbě se žádná obdobná položka nevyskytuje.

Bude zadavatel provedení těchto činností vyžadovat? Pokud ano, prosíme o doplnění položek do VV a o jejich přesné specifikace.

Odpověď na dotaz č. 9:

Uchazeč ocení ve Všeobecném objektu pouze položky, které jsou tam uvedené.

Zadavatel si zajistí propagaci a koordinátora BOZP v rámci vlastní činnosti (propagace OPD staveb je v současné době řešena GR odborem KOM prostřednictvím firmy, vzešlé z výběrového řízení). Uchazeč a zadavatel budou poskytovat pouze informace, jako podklady pro tiskové zprávy, placenou inzerci, web apod. Pro oblast bezpečnosti bude zadavatel vyžadovat od uchazeče spolupráci s vybraným koordinátorem BOZP.

Tato regionální trať musí vyhovovat podmínkám interoperability, avšak její posuzování certifikovaným orgánem se nevyžaduje. Trať není elektrifikovaná, nevyžadují se ani korozní měření. Na trati se nevyskytují kovové konstrukce, které by korozní měření vyžadovaly. Trať nevyžaduje ani provedení hlukových měření, pouze je nutno dodržet hlukové limity při nastavování hlasitosti staničního rozhlasu.

Dotaz č. 10:

SO 103 Nástupiště

9	582622	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 040,30
---	--------	---------------------------------------------------------	----	-------------

Kolik z této položky činí výměra dlažby s výstupky pro signální pásy?

10	89920	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET	KS	17,00
----	-------	-----------------------	----	-------

O kolik budou jednotlivé šachty zvedány? Bez této informace není možné položku ocenit.

21	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	208,00
----	-------	------------------------------------------------------------------	---	--------

Jakou únosnost má mít mříž?

Budou na žlabech osazeny nějaké vpusti? Pokud ano, tak kolik?

23	96350b	DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - NÁDOBA NA ZIMNÍ POSYP D+M	KS	2,00
----	--------	---------------------------------------------------------	----	------

Jaký má mít nádoba objem?

Ve výkaze výměr úplně chybí položka pro zídku před vchodem do výpravní budovy. Prosíme o specifikaci množství betonu C30/37, asfaltového nátěru, výztuže KARI a podkladu ze ŠD.

V přehledu odpadů je pro SO 103 uvedeno:

-výkopová zemina-odkop 734t. **Předpokládáme správně, že tento odpad patří k položce č.6?**

-vybouraný asfaltový beton bez dehtu 88t. **Předpokládáme správně, že tento odpad patří k položce č.1? Pokud ano, tak je asi chybný výpočet množství. Dle našich zkušeností je objemová hmotnost asfaltu 2,3t/m3 nikoliv 2,07t/m3. Opraví zadavatel hmotnost odpadu?**

-beton z demolic objektů 27t. **Ke které položce výkazu výměr tento odpad patří?**

-kamenná suť, štěrkodrt' ze zpevněných ploch 57t. **Ke které položce výkazu výměr tento odpad patří?**

Odpověď na dotaz č. 10:

SO 103 Nástupiště:

Položka 9 - dlažba s výstupky má plochu 20,04 m²

Položka 10 - navýšení nivelety víka šachet je průměrně o 22 cm.

Položka 21 - Mříž bude vyhovovat třídě zatížení B 125kN. Na žlabu bude umístěna jedna vpust'.

Položka 23 - Nádoba bude mít objem 220 l.

Zídka před vchodem do výpravní budovy je zadavatelem doplněna.

V příloze tohoto dokumentu zadavatel poskytuje soupis prací SO 103 Nástupiště, který je doplněný o všechny chybějící údaje.

K přehledu odpadů pro SO 103:

Výkopová zemina 734 t patří k pol. 6

Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 88t patří k položce č. 1, objemová hmotnost bude 2,3 t/m³.

Beton z demolic objektů - je u tohoto objektu omylem, **nepatří** do žádné položky.

Kamenná suť a štěrkodrt' jsou u tohoto objektu omylem, **nepatří** do žádné položky.

Dotaz č. 11:

Je možné, aby funkce:

- zástupce stavbyvedoucího (vedoucího prací) a specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek
- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a osoba odpovědná za odpadové hospodářství prováděla jedna osoba s odbornou kvalifikací dle požadavku zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano.


Dotaz č. 12:

V celkové rekapitulaci soubor excel „cena stavby AŠ“ jsou 2 listy. Jeden objekt obsahující rekapitulaci stavby AŠ, druhý „Databáze“ omylem nechaný z předcházející akce Cheb-hranice SRN. Žádáme o opravu, případně sdělení, že je ten druhý list omylem a akce se netýká.

Odpověď na dotaz č. 12:

Druhý list „Databáze“ **není** součástí této stavby, jedná se skutečně o **omyl**.

Přílohy: SO 103.oprava.1 - soupis prací

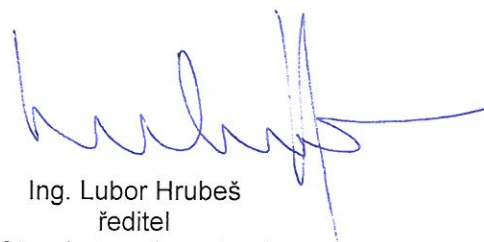

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013