
	<b>Dodavatel:</b> TvS-centrum Praha, s.r.o. Kapitulní 108 252 62 Únětice, Praha-západ www.tvs-centrum.cz tel: 220971224	<b>Objednatel:</b> SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha		
	<b>Místo a ulice:</b> Hlavní nádraží Praha	<b>Datum:</b> 25.1. 2018	<b>Z revize potrubí pořízen videozáznam:</b> DVD	
<b>Začátek úseku:</b> šachta Š6 – směr jih				
<b>Průměr potrubí (vnitřní):</b> Dn150		<b>Materiál trub:</b> kamenina		
<b>Druh potrubí:</b> drenážní svod		<b>Směr Tv revize:</b> proti toku		
<b>Směr toku</b>	<b>Vzdálenost (m)</b>	<b>Video (min:s)</b>	<b>Nález</b>	
	0,0	0:05	šachta Š6 začátek potrubí	
	18,1-18,3	1:36	shluk prasklin celý Ø FOTO DR1	
	21,5	1:55	prasklina příčná FOTO DR2	
	29,9-30,5	2:38	shluk otevřených prasklin celý Ø FOTO DR3	
	31,3	2:45	prasklina v horní polovině profilu FOTO DR4	
	32,5-33,1	2:48	shluk otevřených prasklin celý Ø FOTO DR5	
	42,1	3:50	konec prohlídky - dále kameru nelze tlačit z technických důvodů	




FOTO DR1




FOTO DR2




FOTO DR3

Praskliny drenážního potrubí




FOTO DR4




FOTO DR5

#### Všeobecný stav potrubí (závěr)

Byly nalezeny praskliny drenážních kameninových trub, na 3 místech se profil roury může zbortit. Místy se vyskytují nepřesné spoje trub s příčným posunem do 2cm.

Pozn.: TV prohlídka byla prováděna bez předchozího pročištění potrubí.

Pozn.: Přesnost měření vzdáleností je cca 0,2-0,5m. Ostatní uvedené hodnoty nelze měřit přímo a jsou určeny vizuálním odhadem.

TvS-centrum Praha, s.r.o.  
 vodovody-kanalizace  
 Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ  
 tel./fax: 220 971 040  
 Dič: CZ26728231












	<b>Dodavatel:</b> TvS-centrum Praha, s.r.o. Kapitulní 108 252 62 Únětice, Praha-západ www.tvs-centrum.cz    tel: 220971224		<b>Objednatel:</b> SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha	
	<b>Místo a ulice:</b> Hlavní nádraží Praha		<b>Datum:</b> 25.1. 2018	<b>Z revize potrubí pořízen videozáznam:</b> DVD

<b>Začátek úseku:</b>	šachta Š59 – směr jih
-----------------------	-----------------------

<b>Průměr potrubí (vnitřní):</b> Dn150	<b>Materiál trub:</b> kamenina
----------------------------------------	--------------------------------

<b>Druh potrubí:</b> drenážní svod	<b>Směr Tv revize:</b> proti toku
------------------------------------	-----------------------------------

[illegible]


### Všeobecný stav potrubí (závěr)

Pozn.: TV prohlídka byla prováděna bez předchozího pročištění potrubí.

**TvS-centrum Praha, s.r.o.**  
vodovody-kanalizace  
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ  
tel./fax: 220 971 040  
Dič: CZ26728231





	<b>Dodavatel:</b> TvS-centrum Praha, s.r.o. Kapitulní 108 252 62 Únětice, Praha-západ www.tvS-centrum.cz tel: 220971224	<b>Objednatel:</b> SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha
<b>Místo a ulice:</b> Hlavní nádraží Praha	<b>Datum:</b> 25.1. 2018	<b>Z revize potrubí pořízen videozáznam:</b> DVD

**Začátek úseku:** šachta Š59 – směr sever

**Průměr potrubí (vnitřní):** Dn150

**Materiál trub:** kamenina

**Druh potrubí:** drenážní svod

**Směr Tv revize:** proti toku

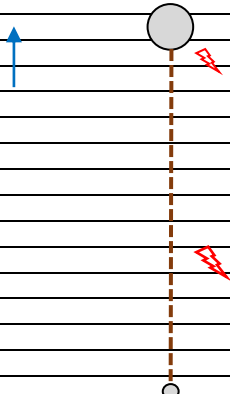
Směr toku	Vzdálenost (m)	Video (min:s)	Nález
	0,0	0:05	šachta Š47a, začátek potrubí
	0,9-1,1	0:14	prasklina v horní polovině Ø FOTO DR3



FOTO DR6: Shluk prasklin v horní části profilu



FOTO DR7: Praskliny otevřené

#### Všeobecný stav potrubí (závěr)

Byly nalezeny praskliny, ve vzdálenosti 15,7m otevřené praskliny jsou potenciálním nebezpečím zborcení. Místy se vyskytují nepřesné spoje trub s příčným posunem do 2cm.

Pozn.: TV prohlídka byla prováděna bez předchozího pročištění potrubí.

Pozn.: Přesnost měření vzdálenosti je cca 0,2-0,5m. Ostatní uvedené hodnoty nelze měřit přímo a jsou určeny vizuálním odhadem.


**TvS-centrum Praha, s.r.o.**  
 vodovody-kanalizace  
 Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ  
 tel./fax: 220 971 040  
 Dič: CZ26728231









	<b>Dodavatel:</b> TvS-centrum Praha, s.r.o. Kapitulní 108 252 62 Únětice, Praha-západ www.tvS-centrum.cz    tel: 220971224	<b>Objednatel:</b> SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha	
<b>Místo a ulice:</b> Hlavní nádraží Praha		<b>Datum:</b> 25.1. 2018	<b>Z revize potrubí pořízen videozáznam:</b> DVD
<b>Začátek úseku:</b> Další úseky drenážních potrubí			
<b>Všeobecný stav potrubí (závěr):</b> Úseky dalších drenážních potrubí nebyly kamerou monitorovány. Vstupy se nacházejí v kolejišti, kam je možný přístup pouze za předpokladu omezení drážního provozu nádraží. Monitorováno bylo odhadem asi 1/3 délky drenáží.			

**TvS-centrum Praha, s.r.o.**  
 vodovody-kanalizace  
 Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ  
 tel./fax: 220 971 040  
 DIČ: CZ26728231  
 ⑤

