

PŪDORYS M1:50



- U31 STAVAJÍCÍ KROV:**

  - STAVAJÍCÍ KRYTINU A ZAKLAP V CÉLE PLOŠE OSTRANIT
  - STAVAJÍCÍ DŘEVNÉ NOSNÍKY PROHLNOUIT, OČISTIT A PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ SANOVAT.
  - LOKÁLNÍ SANACE BUDĚ ZAHROUBIT
  - U NAPADENÍ DO 25% PROFILU PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ OTEŠAT NARUŠENÝCH ČÁSTÍ
  - U NAPADENÍ VÍCE NEŽ 25% PROFILU PŘÍPADNĚ: PROVEDENÍ DŘEVNÝCH PROTEZ
  - LOKÁLNÍ NAPADENÍ NEAKTIVNÍ DŘEVOMORKOU OČISTIT ČISTIVÝM ČY 1,0 M OD MISTA NAPADENÍ, VČETNĚ ŽIVLA V OKRUHU MN. 1,0 M OD MISTA NAPADENÍ
  - ROZŠÍŘENÍ SANACE A ZPŮSOB SANACE BUDOU ODPOVÍDEJÍCÍ PROJEKTEM V RÁMCI AD.
  - NEMŮJÍ PRŮVY KROVU ZAKLAP VÝMĚNU OKEN,, KTERÉ JSOU NAPADĚNÉ BUDOU VÝMĚNĚNĚ – ROZŠÁŘ VÝMĚN
  - VE ARCHITEKTONICKO-STAVĚBNÍ ČÁSTI
  - VŠECHNY DŘEVNÉ PRŮVY BUDOU OPATŘENY NÁTEREM PROTI DŘEVOKÁZENNÉ HMZVY A HOUBAM.

- |     |  |
|-----|--|
| U32 | <p>STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STAVAJÍCÍ PODLAHY V ČELE PLOŠE OSTRANIT.</li> <li>• STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRAVY PROHLÍDNOUT, OČISTIT A PŘÍPADNĚ KALNĚ SANOVAŤ.</li> </ul>   |
| U33 | <p>• LOKÁLNÍ SANACE BŮDE ZAHROBNUTÁ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U NAPADENÍ DO 25% PROFILU PRVKU: LOKÁLNÍ OTEŠÁNÍ NARUŠENÝCH ČÁSTÍ</li> <li>• U NAPADENÍ VICE NEŽ 25% PROFILU PRVKU: PROVEDENÍ DŘEVĚNÉHO PROTĚZU, NEBO VÝMĚNA STROPNÍHO NOSNÍKA</li> </ul>      |
| U34 | <p>• LOKÁLNÍ NAPADENÍ NEAKTIVNÍ DŘEVOMOROU OŠETŘIT CHEMICKY CCA 1,0 M O MÍSTU NAPADENÍ, VČETNĚ DŮVĚK</p> <p>• ROZŠAHNUTÍ SANACE A ZPŮSOB SANACE BŮDE ODPOVÍDEJÍCÍ PROJEKTOVATEM V RAMCI AD</p> <p>• VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY PROTÍ DŘEVOMOROVÉMU HUBOU A HOUBAM.</p> |

POZN. 31:  
STÁVAJÍCÍ KOMINY VYČISTIT

STAVAJÍCÍ ZEVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

ZEMNA PŮVODNA

NÁSTYPY – VÍZ PODNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NOVÉ OCELOVÉ PRVKY

NOVÉ KONSTRUKCE

STAVAJÍCÍ OCELOVÉ PRVKY

STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY

NOVÉ DŘEVĚNÉ TRAMKY

NOVÉ OTVORY SVISLE

NOVÉ OTVORY VODODRŽNÉ

NOVA SEK AKUSTICKÁ PRŮCHLA

—X—X—X— HORNÍ LČ KONSTRUKCE

—X—X—X— SPODNÍ LČ KONSTRUKCE

—X—X—X— HORNÍ LČ ČISTÉ PODLAHY

DOZDVA Z OHNĚ PALENÝCH (GRUPNA PRVŮ) HD DLE ČSN EN 771-1

PEVNOSTI F15 VÝVOZENÉ CELOPOŠNĚ NA OBÝVADNOU ŽALITU M-5

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE  
JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVEŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

- TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090-2
- JAKOST: S235 JR+M DLE ČSN EN 10025-2  
S235 JRH DLE ČSN EN 10210-1




- HRANĚNÉ ROSTLÉ DŘEVO: C22 DLE ČSN EN338
- PODLOŽKY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DLE ČSN 021727

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROTĚZY VAZNĚHO TRÁMU A ŠIKMĚHO  
SLOUPKU - PK1 - CELKEM 1  
ŘE7



## M1:25

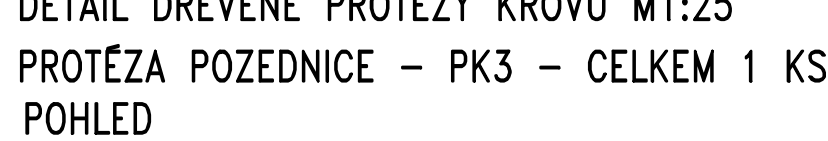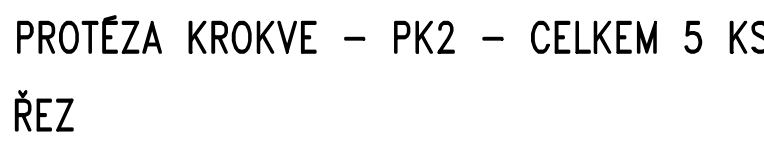

Název akce:		Investor:	
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE		Správní úřad, státní organizace chodské 10017 100 00 Pánský	
Dálší údaje - poznámky:		Age:	
SO-101 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY STAVĚNÍ – KONSTRUKČNÍ PRÁCE AÚS VYHOŠTĚNÍ 12.000 m <sup>2</sup> (K. č. 252/2012)		LD projekt s r. o. Chodské 10017 100 00 Pánský Datum: 200606, 026. 00. 2006 12.000 m <sup>2</sup> (K. č. 252/2012)	
Odpovědný projektant:		Datum:	
Ing. Aleš Uhlíř		10/2020 20.00.2020	
Výkresy:		Formát:	
Ing. Lukáš Novotný, Ing. Aleš Uhlíř		12 x A4	
Support dokumentace:			
DSP + PDPS			
Oblast projektu:		Měřítko:	
PŮDORYS STŘECHY		1:50 E. 1.2.104	
		C. výhledy:	