

M 1:50




OZN	NAZEV	M2	Sv.	PODLAHA	OMÍTKA	POVRCH	PODHLÉD	POZNÁMKA
1P01	Schodiště	12,90 m2	3,44-3,81 m	Dlažba	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P02	Koupelna	4,24 m2	3,84 m	Dlažba	Omítka vápenná štuková	Mažba Keramický obklad	Omítka vápenná štuková	Keramický obklad do výše 1930 mm
1P03	Kancelář	11,36 m2	3,84 m	Koberec	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P04	Kancelář	19,54 m2	3,62 m	Koberec	Omítka vápenná štuková	Mažba Keramický obklad	Omítka vápenná štuková	Keramický obklad kolem okruhu do výše 1400 mm
1P05	Dílňa	6,76 m2	3,65 m	PVC	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P06	Kancelář	24,96 m2	3,66 m	Koberec	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P07	Kancelář	29,73 m2	3,63 m	Koberec	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P08a	Pokoj	13,91 m2	3,66 m	PVC	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P08b	Pokoj	12,80 m2	3,66 m	PVC	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P09	Pokoj	24,68 m2	3,67 m	PVC	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P10	Kuchyň	8,87 m2	3,67 m	PVC	Omítka vápenná štuková	Mažba Keramický obklad	Omítka vápenná štuková	Keramický obklad kolem kuchyňské linky
1P11	Phedářiň	3,48 m2	3,66 m	Koberec	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P12	Koupelna	4,23 m2	3,62 m	Dlažba	Omítka vápenná štuková	Mažba Keramický obklad	Omítka vápenná štuková	Keramický obklad
1P13	WC	2,65 m2	3,68 m	Dlažba	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	
1P14	Chodba	4,21 m2	3,67 m	Dlažba	Omítka vápenná štuková	Mažba	Omítka vápenná štuková	

 Výskyt plísní


- V prostorech 2.NP nebyly nalezeny vážné poruchy stavební části
- Lokálně dochází k degradaci vnitřní omítky
- Lokální výskyt plísní
- V prostorech 2.NP byly lokálně nalezeny drobné vlesové trhliny, zejména na podtlacích jednotlivých místností nebo ve styku napojení svislé a vodorovné konstrukce, trhliny větších mocností nebyly nalezeny
- Veskéřé výhledy stavebních otvorů jsou zastaralé, již nemožno dostatečně plnit svoji funkci
- Požtie a vopadne opadných ovch, jsou započítány nekalitvinným provedením svodného ležatého potrubí v 1.PP (časté zarašení)
- Označení Č = odkazuje ke konkrétní fotografii uvedenou v závěrečné zprávě z STP,

fotografie byly pořízené v místě provedení průzkumu. Veskéřa fotodokumentace je součástí toho STP

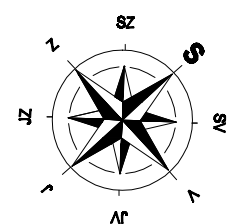

MFXL

4M - IntelliCAD Classic 6.6

Odpovědná osoba: David Gašparík		 David Gašparík - DAGAS Dvůrčický 684 Lubochovce 411 17 Tel.: 732017302 e-mail: dagas@gmail.cz IČO: 75419975	
Vyraboval: Michal Gašparík			
Kontroloval: David Gašparík			
Kraj: Ústecký	Místo: Podbořany		
Objednatel: Arch. Kancelář Pavel Černohouz, IČO: 637 46 816			
Stavba: Stavebně technický průzkum NB Nádražní 357, 441 01 Podbořany		Stupeň: STP	Formát: 6 x A4+
		Zak. č.: G2020	Paré č.:
		Datum: 06/2020	
Výkres: Půdorys 2.NP - STP		Měřítko:	Příloha: 03
<p><small>Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu s DAGAS</small></p>			