



M 1:100

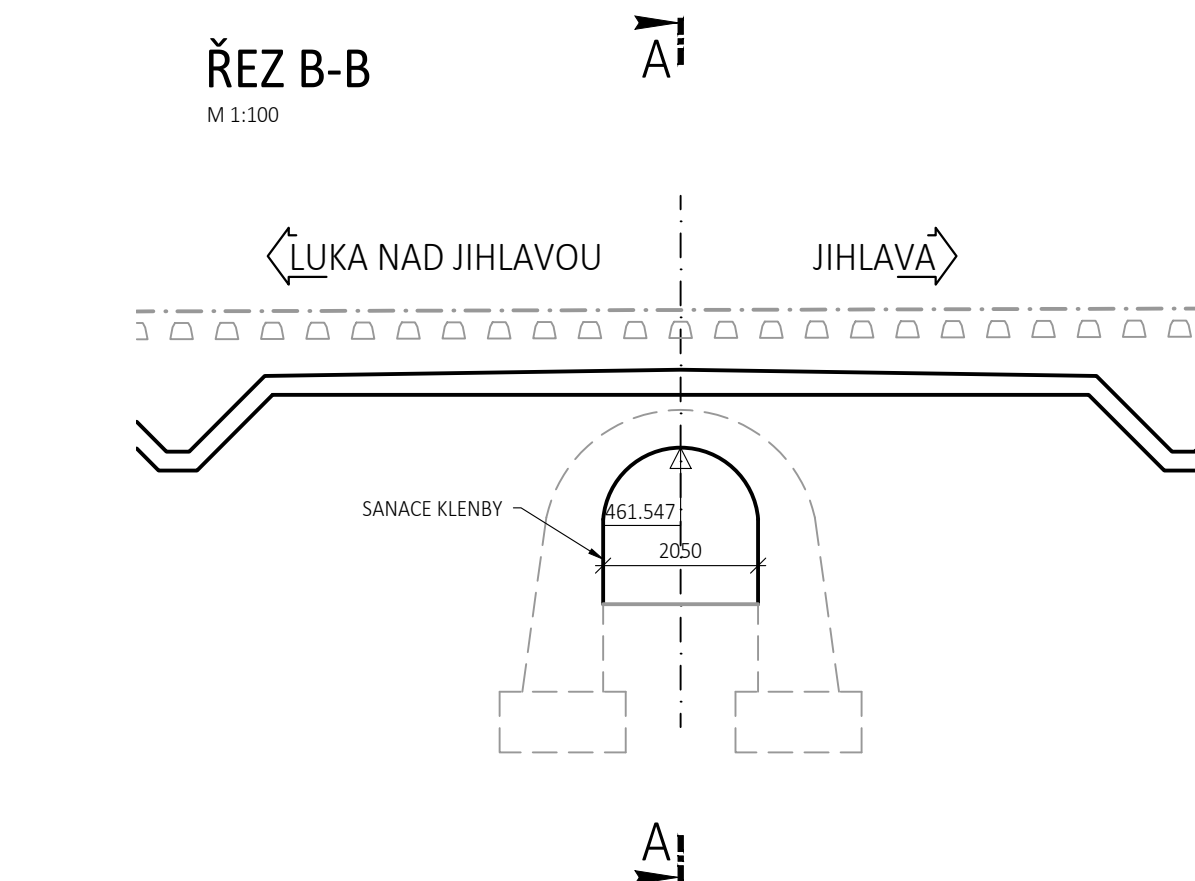

M 1:100: SQ 01-21-08.2

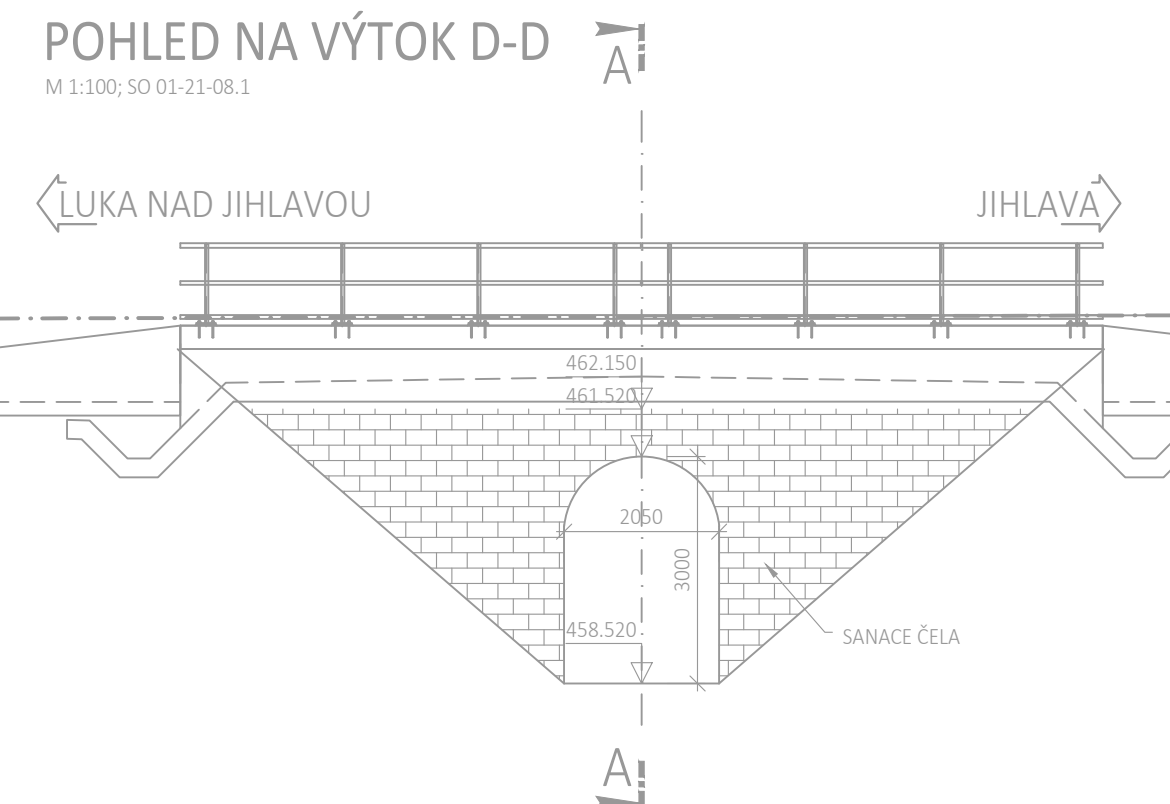

- PROPUSTEK JE ROZDĚLEN DLE SPRÁVCŮ NA 2 OBJEKTY - SO 01-21-08.1 A SO 01-21-08.2, OBJEKT PROPUSTKU NEBUDE FYZICKY ROZDĚLEN, BUDE ROZDĚLEN POUZE FIKTIVNÍ ČAROU
- SANACE ZDIVA SPOČÍVÁ V CELKOVÉM PŘESPAROVÁNÍ A VÝMĚNĚ POŠKOZENÝCH ČI VYPADLÝCH ČÁSTÍ
- PŘESPAROVÁNÍ BUDE PROVEDENO cca DO HLOUBKY 1/3 TLOUŠTKY ZDIVA, MIN. VŠAK 50mm OD LÍCE ZDIVA
- OBJEKT JE ZDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE A PÁLENÝCH CIHEL , JE POČÍTÁNO 10% Z CELKOVÉ SANOVANÉ PLOCHY NA VÝMĚNU ZDIVA (8%LOMOVÝ KÁMEN + 2% PÁLENÉ CIHLY)
- KAMENNÁ KLENBA BUDE SPÁROVÁNA CEMENTOVOU MALTOU, CIHELNÁ KLENBA BUDE SPÁROVÁNA TRASOVOU MALTOU
- PODROBNÝ POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ IJ JE OBSAŽEN V TZ

SPÁROVACÍ MALTA	PEVNOST min. 10 MPa DLE ČSN EN 998-2
LOMOVÝ KÁMEN	PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-6 +A1
PÁLENÁ CIHLA	PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-1 +A1

 50m^2 $4m^2$ 1m^2 30m^2 $2,4\text{m}^2$ $0,6\text{m}^2$