




ŘEZ A-A  
M 1:100

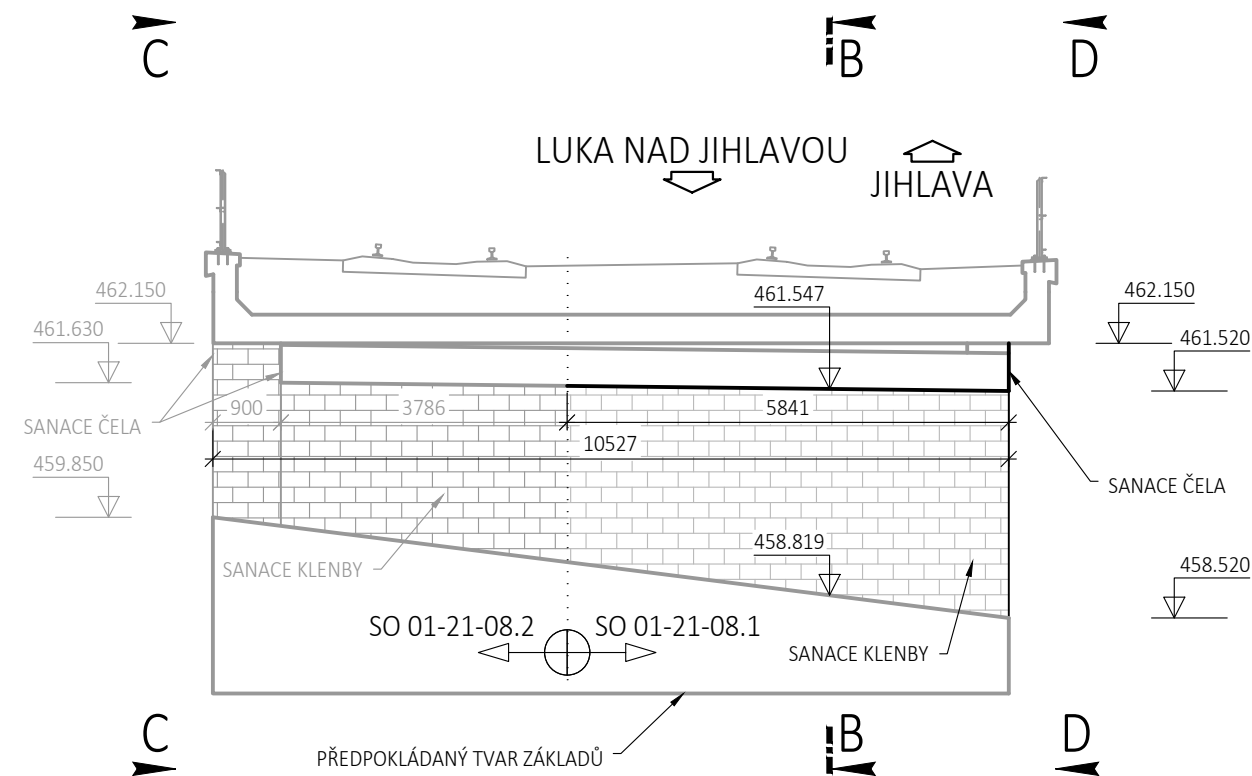


POHLED NA VTOK C-C  
M 1:100; SO 01-21-08.2

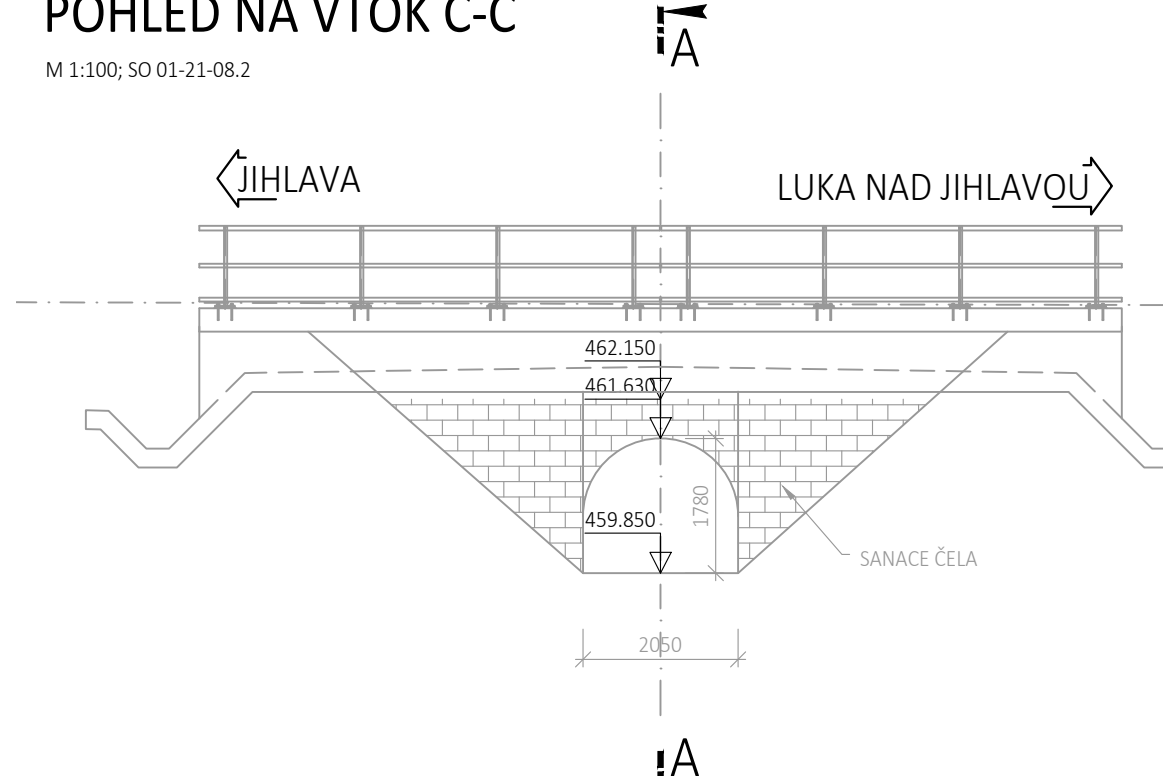

ŘEZ B-B  
M 1:100

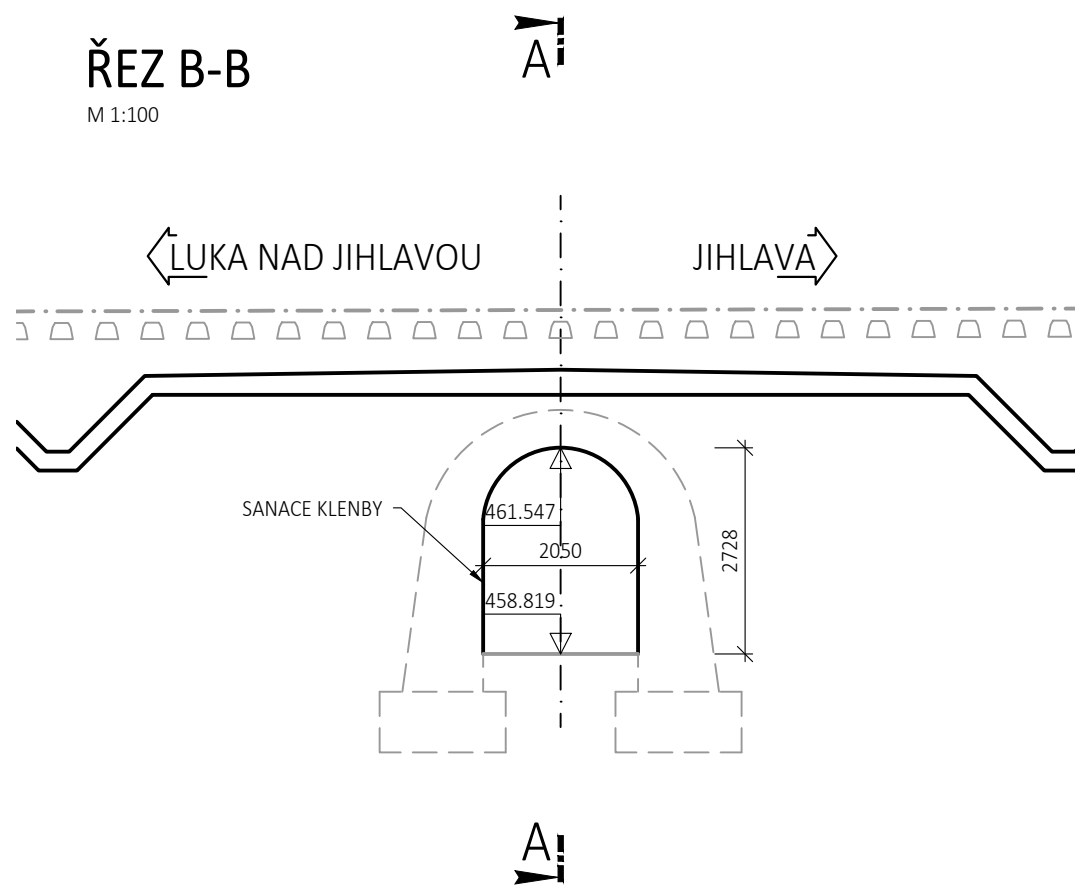

POHLED NA VÝTOK D-D  
M 1:100; SO 01-21-08.1

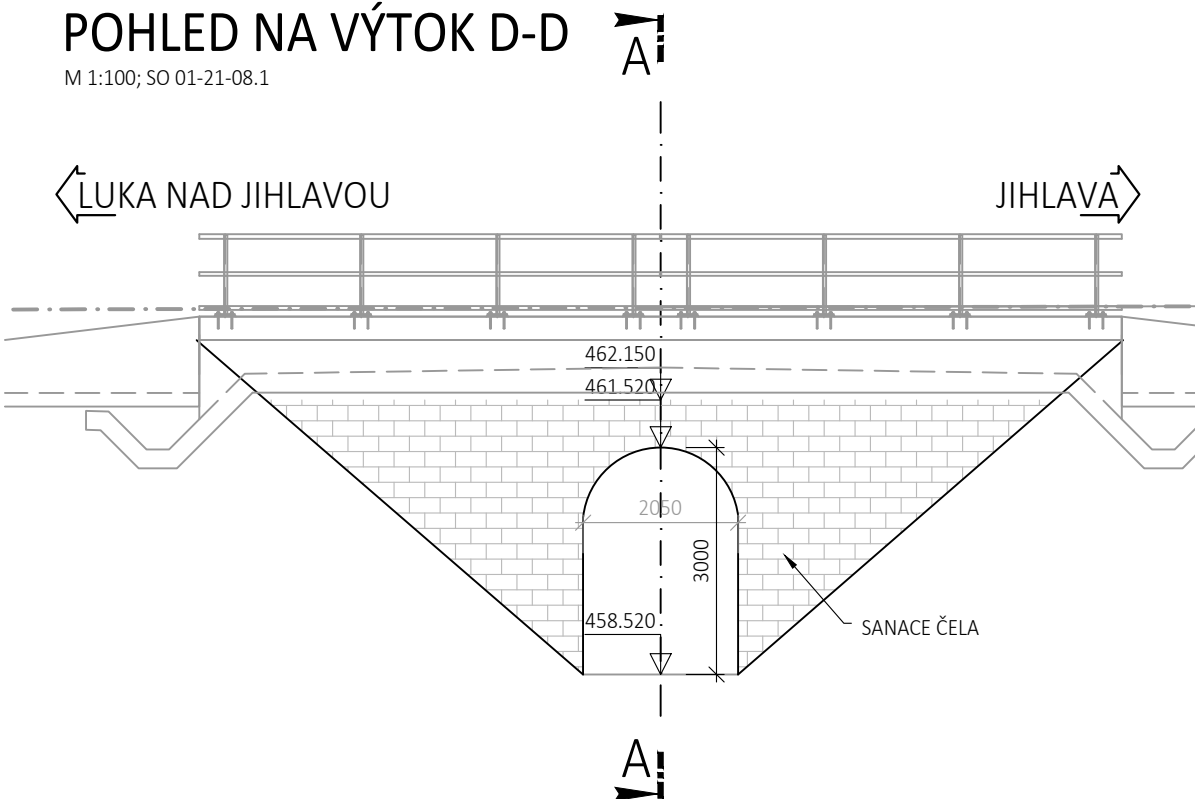

- POZNÁMKY:**
- PROPUSTEK JE ROZDĚLEN DLE SPRÁVCŮ NA 2 OBJEKTY - SO 01-21-08.1 A SO 01-21-08.2, OBJEKT PROPUSTKU NEBUDE FYZICKY ROZDĚLEN, BUDE ROZDĚLEN POUZE FIKTIVNÍ ČAROU
  - SANACE ZDIVA SPOČÍVÁ V CELKOVÉM PŘESPÁROVÁNÍ A VÝMĚNĚ POŠKOZENÝCH ČI VYPADLÝCH ČÁSTÍ
  - PŘESPÁROVÁNÍ BUDE PROVEDENO cca DO HLoubKY 1/3 TLOUŠTKY ZDIVA, min. VŠAK 50mm OD LÍCE ZDIVA
  - OBJEKT JE ZDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE A PÁLENÝCH CIHEL, JE POČÍTÁNO 10% Z CELKOVÉ SANOVANÉ PLOCHY NA VÝMĚNU ZDIVA (8%LOMOVÝ KÁMEN + 2% PÁLENÉ CIHLY)
  - KAMENNÁ KLENBA BUDE SPÁROVÁNA CEMENTOVOU MALTOU, CIHELNÁ KLENBA BUDE SPÁROVANÁ TRASOVOU MALTOU
  - PODROBNÝ POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE OBSAŽEN V TZ

- POUŽITÉ MATERIÁLY:**
- |                 |  |
|-----------------|--|
| SPÁROVACÍ MALTA | PEVNOST min. 10 MPa DLE ČSN EN 998-2     |
| LOMOVÝ KÁMEN    | PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-6 +A1 |
| PÁLENÁ CIHLA    | PEVNOST min. 40 MPa DLE ČSN EN 771-1 +A1 |

PLOCHA SANACÍ SO 01-21-08.1 50m<sup>2</sup>  
PLOCHA VÝMĚNY LOMOVÉHO KAMENE SO 01-21-08.1 4m<sup>2</sup>  
PLOCHA VÝMĚNY PÁLENÝCH CIHEL SO 01-21-08.1 1m<sup>2</sup>

PLOCHA SANACÍ SO 01-21-08.2 30m<sup>2</sup>  
PLOCHA VÝMĚNY LOMOVÉHO KAMENE SO 01-21-08.2 2,4m<sup>2</sup>  
PLOCHA VÝMĚNY PÁLENÝCH CIHEL SO 01-21-08.2 0,6m<sup>2</sup>

Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:			
Podpis:				Datum:			
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:			
P01	30.4.2021	První dílčí odevzdání		Ing. Emil Špaček			
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace			
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:				Oblastní ředitelství Brno			
Adresa:				Kounicova 26, 611 43 Brno			
Zhotovitel stavby:				SAGASTA s.r.o.			
Adresa:				Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka			
Kontakt:				T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:				SAGASTA s.r.o.			
Adresa:				Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka			
Kontakt:				T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):				Specialista:		Odpovědný projektant:	
Ing. Emil Špaček				Ing. Dávid Kuczik		Ing. Dávid Kuczik	
						Zpracovatel:	
						Ing. Jan Krejsa	
Název stavby/akce:				Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - IV.etapa			
				Označení (S1.101kód): PA639200040			
				Označení zhotovitele: 120090			
Název části:				Mosty a propustky		Označení části: D.2.1.4	
Název objektu:				Žel. propustek v km 192.677		Označení objektu/komplexu: SO 01-21-08.1	
Název přílohy:				VÝKRES SANAČNÍCH PRACÍ		Číslo přílohy: 2. 009	
Název dílčí části přílohy:				-		Paré:	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:			
Vysočina		Kosov u Jihlavy [691372]		120126; 1201Z1; 120152			
Stupeň dokumentace:				Datum zpracování:		Formáty:	
DSP				04/2021		4 x A4	
						Měřitko:	
						1:100	
S-kód:				Stupeň dokumentace:		Číslo:	
P A 6 3 9 2 0 0 0 4				I . e t . D 2 1 0 4		S 0 0 1 2 1 0 8	
(Prostor pro další informace)						Příloha: Revize:	
						- 0 0 1	