


Půdorys 3.NP - bourací práce

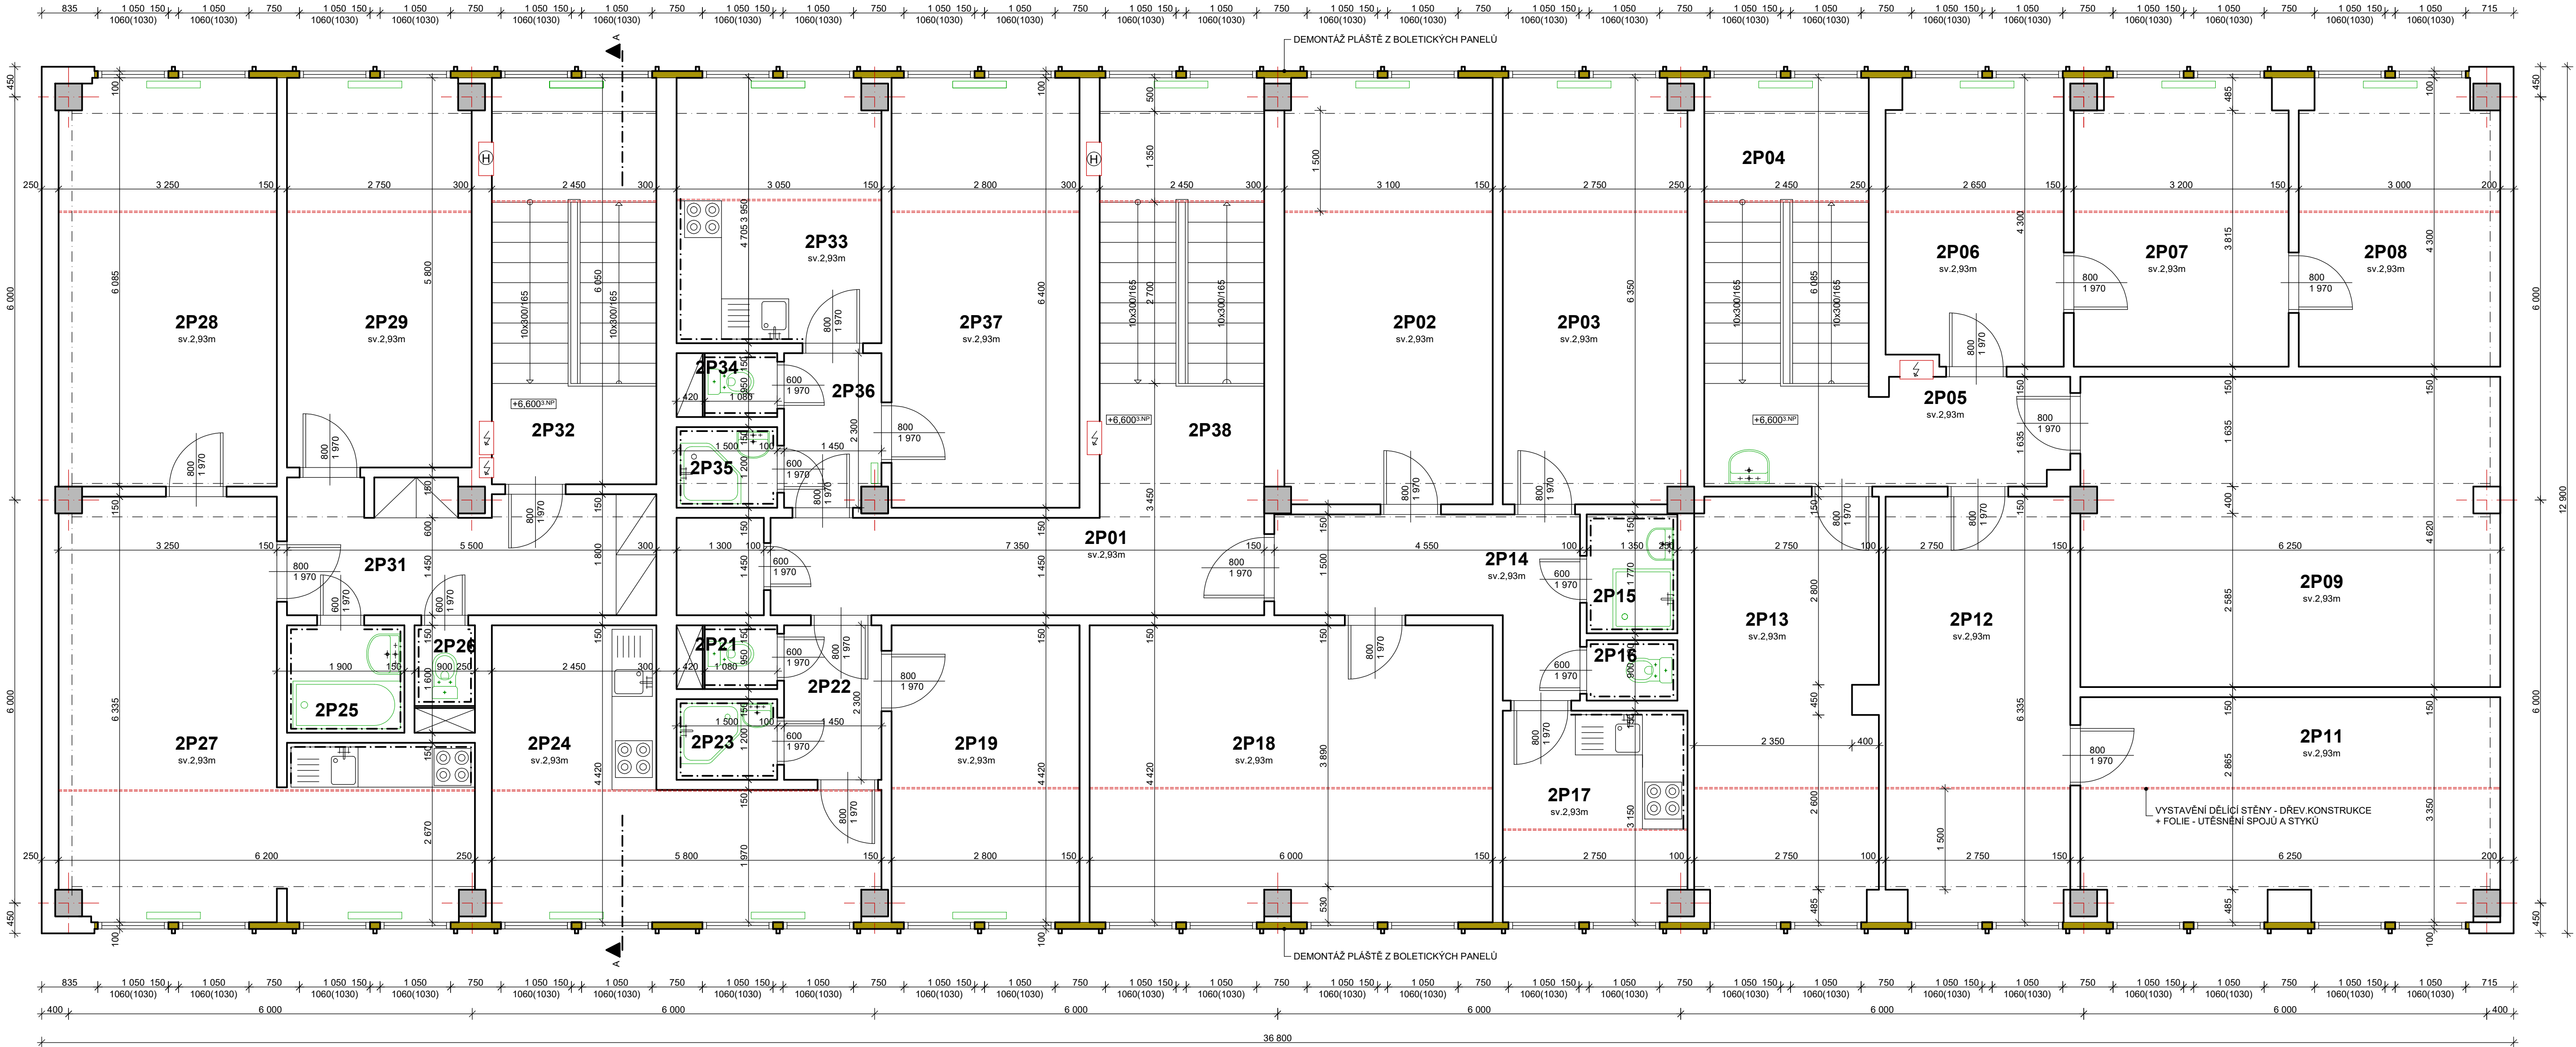

- POZNÁMKA**
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU Z FASÁDY ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘEVISLÉ PRVKY - KLIMATIZACE, DRŽÁKY, ANTÉNY APOD.
 - VE VSTUPU BUDE ODSTRANĚNA DLAŽBA VČ. OKAPOVÉHO CHODNÍKU A BETONOVÉHO OCHOZU
 - FASÁDA BUDE TLAKOVĚ OČIŠTĚNA A PROVEDENO OTLUČENÍ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ - 20%
 - BUDE ODSTRANĚNO OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY Z BOLETICKÝCH PANELŮ VČETNĚ IZOLACÍ A OPLECHOVÁNÍ OKEN
 - BUDOU DEMONTOVÁNY VNITŘNÍ DESKY BOLETICKÝCH PANELŮ VČETNĚ TOPENÍ A JEJICH DRŽÁKŮ
 - DEMOLICE BOLETICKÝCH PANELŮ BUDE PROBIHAT DLE PŘEDPISU. VIZ PŘÍLOHA
 - KONSTRUKCE BUDE MECHANICKY OČIŠTĚNA A ZBAVENA VŠECH NEČISTOT
 - BUDE PROVEDENO PŘEKONTROLOVÁNÍ STAVU KONSTRUKCE - JE POČÍTÁNO S 15% VÝMĚNOU PRVKŮ + KOTVENÍ KONSTRUKCE
 - PŘÍPADNÉ KOTVENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO LEPENÝMI CHEMICKÝMI KOTVAMI M12, dl. min.300mm
 - NAKONEC BUDE CELÁ KONSTRUKCE OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM NA OCEL KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD ZŮSTANE ZACHOVÁN, POUZE DOJDE K JEHO DEMONTÁŽI PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ
 - OBJEKT BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ CELÝ VYKLIZEN NEBO NÁBYTEK PŘESUNUT DO ČÁSTI ZA ZASTĚNU

LEGENDA MATERIÁLŮ	
<div></div>	BOURACÍ PRÁCE
<div></div>	ZB.SLOUPY
<div></div>	ZDĚNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M	MÍSTNOST	M2	PODLAHA
2P01	CHODBA+KOMORA	17,58	PVC
2P02	POKOJ	19,61	KOBEREC
2P03	POKOJ	17,28	KOBEREC
2P04	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,14	PVC
2P05	CHODBA	8,49	PVC
2P06	KANCELÁŘ	11,17	PVC
2P07	KANCELÁŘ	13,42	PVC
2P08	SKLAD	12,57	PVC
2P09	TREZOR	28,88	PVC
2P11	KANCELÁŘ	20,23	PVC
2P12	KANCELÁŘ	17,12	PVC
2P13	KANCELÁŘ	17,00	PVC
2P14	CHODBA	8,15	PVC
2P15	KOUPELNA	2,39	KER.DLAŽBA
2P16	WC	1,17	KER.DLAŽBA
2P17	KUCHYNĚ	8,34	PVC
2P18	POKOJ	26,33	KOBEREC
2P19	POKOJ	12,38	KOBEREC
2P21	WC	1,03	KER.DLAŽBA
2P22	PŘEDSÍŇ	3,25	PVC
2P23	KOUPELNA	1,80	KER.DLAŽBA
2P24	KUCHYNĚ	17,24	PVC
2P25	KOUPELNA	2,80	KER.DLAŽBA
2P26	WC	1,08	KER.DLAŽBA
2P27	KUCHYNĚ	27,87	KOBEREC
2P28	POKOJ	19,87	KOBEREC
2P29	POKOJ	15,85	KOBEREC
2P31	PŘEDSÍŇ	8,23	KOBEREC
2P32	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	14,82	PVC
2P33	KUCHYNĚ	11,90	PVC
2P34	WC	1,03	KER.DLAŽBA
2P35	KOUPELNA	1,80	KER.DLAŽBA
2P36	PŘEDSÍŇ	3,24	PVC
2P37	PŘEDSÍŇ	17,92	KOBEREC
2P38	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,14	PVC

Hl. projektant	Hladík T.	Vypracoval	Hladík T.
Zodp. projektant	Hladík T.	Kraj	Ústecký
Investor	Správa železnic, státní organizace		
Název akce	Oprava fasády a zateplení objektu č.p.130 Most - administrativní budova		
Oddíl	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Výkres	Půdorys 3.NP - bourací práce		
Datum		03/2021	Číslo výstisku
Stupeň		DSP	D4
Měřítko		1:50	
Výkres		Číslo výkresu	