

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

615/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Petr Toman

Telefon: 972 244 713

Mobil: 607 040 075

E-mail: tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

S odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 6:

SO 05 Přístup na nástupiště – část 2

46	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	90,60
----	-----------	---	---	-------

V součtu zapomněli díl D v délce 13M

Odpověď na dotaz č. 6:

Oprava měrných jednotek položek č. 46 a 47 soupisu prací u SO 05 Přístup na nástupiště – část 2. (v příloze)

46	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	103,60
47	141208650	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D60,3 II 2,9 mm	m	104,64

Technická specifikace položek zůstává zachována.

Dotaz č. 7:

SO 04 Přístup na nástupiště – část 1

5	133884400	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160	t	15,47
---	-----------	---	---	-------

Výpočet vychází s přílohy tab. 1 kde projektant počítá se 71+20=91 kusy I 160, ale já jich na výkrese napočítal 93 kusů

21	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	102,00
----	-----------	--	---	--------

Tohle je podle mě úplně chybné v příloze tab. 1 je výpočet $71 \cdot 2 + 20 \cdot 1,5 = 102M$!!!!!

4	589390300	směs pro beton mezerovitý MCB	m3	5,00
---	-----------	-------------------------------	----	------

Výpočet vychází z předchozí položky, která je podle mě chybná (0,125*0,125*3,14*102)

Odpověď na dotaz č. 7:

V případě rozporu grafické části a výkazu výměr platí výkaz výměr. Grafický situační záznam je orientační. Proces výpočtu vrtů u pažení je správný. Jedná se o vybudování záchytného hrzení podél tratě s hloubkou vrtů pro záporny 1,5 m a 2,0m.


Dotaz č. 8:

Ve stavebním objektu SO 04 je podle našeho mínění špatně určeno množství v pol.č.21. Žádáme tímto o opravu.

Odpověď na dotaz č. 8:

Duplicitní dotaz, viz č. 7.

V Praze dne 15 -01- 2014

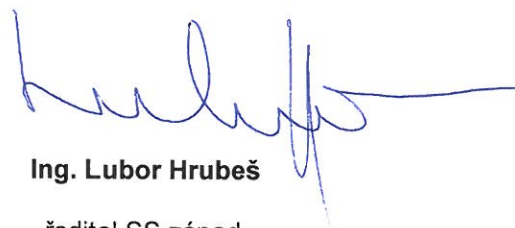

Ing. Lubor Hrušeš

ředitel SS západ

Přílohy:
SO05_SP_VV_oprava1