

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **3N.026**

počet ks: 1 ks

popis: dřevěné dvojité okno, osazené do špalety;
vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem, třemi stojinami členěno na čtyři díly, každé okenní křídlo vertikální příčlí členěno na dvě stejně velké části;
vnitřní okno osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo dělené příčlemi do kříže; ve středním dílu ve spodní části dvě křídla vertikálně dělená na dvě části, nad nimi poutcem oddělené segmentově ukončené křídlo vertikálně dělené na čtyři části
vnitřní okno zaskleno vitráží, která tvoří jeden celek, zobrazuje rostlinný motiv v secesním slohu
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy

umístění: východní průčelí budovy A

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce, umělecké dílo

rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr
šířka: 4090 mm
výška: 1860 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav.

Viz technologický postup TP/117 (fládr).

Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.




celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru

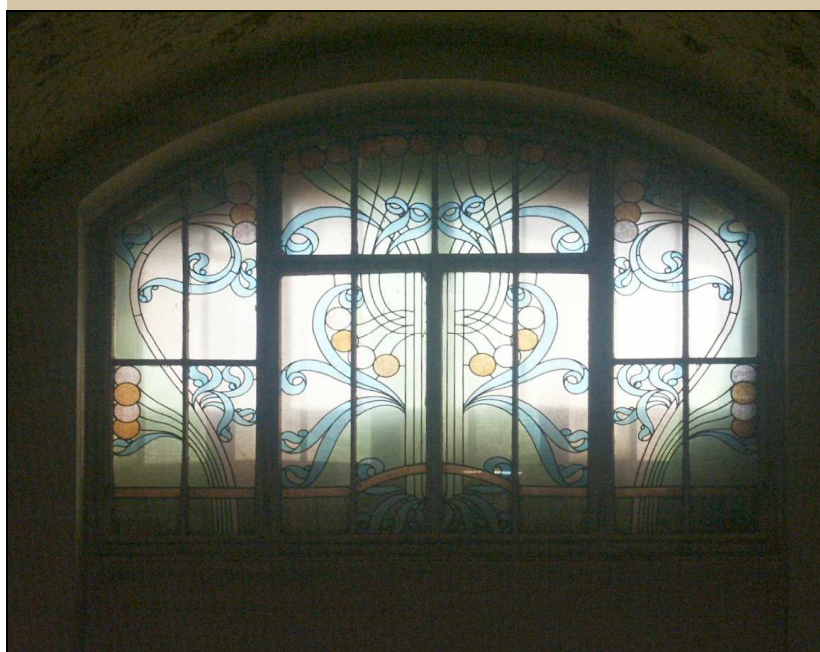

celkový pohled z interiéru