


- LEGENDA:
- ZDIVO POŠKOZENÉ, BEZ OMÍTKY – MIN. ROZSAH DOPLNĚNÍ OMÍTKY
- 5N.035c** PRVKY TRUHLÁŘSKÉ, VÝPLNĚ OTVORŮ
- 8N.003** PRVKY KAMENICKÉ
- 3N.112a** PRVKY ZÁMEČNICKÉ
- 3N.102a** PRVKY ŠTUKOVÉ
- ROZSAH KONSTRUKCE LEŠENÍ

LEŠENÍ
V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY NUTNO ZPRACOVAT PROJEKT LEŠENÍ, POSODIT ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍCH STROPŮ A OCELOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ. LEŠENÍ V PLNÉM ROZSAHU ZAPLACHTOVAT A ZAJISTIT PROTI VNÍKNUTÍ. UMĚLECKOU VÝZDOBU NA PLÁŠTI BUDOVY OCHRANIT PROTI POŠKOZENÍ. U SVĚTLÍKU BUDE POSTAVENO I LEŠENÍ Z INTERIÉRU. U VELKÝCH PROSKLENÝCH STĚN BUDE POUŽÍVÁNO Z INTERIÉRU MOBILNÍ LEŠENÍ.

- CELKOVÝ POPIS PRACOVNÍCH POSTUPŮ NA VNĚJŠÍM PLÁŠTI:
- NA UCLENÝCH PLOCHÁCH POSTAVIT DLE NAKRESLENÉHO ROZSAHU LEŠENÍ
 - ZAJISTIT LEŠENÍ PROTI VNÍKNUTÍ, OHRADIT A ZABEZPEČIT STAVENÍŠTĚ
 - LEŠENÍ POSTAVIT I VE SVĚTLÍCÍCH PRO OBNOVU KONSTRUKCE ZASKLENÍ
 - PODROBNĚ FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UMĚLECKO ŘEMESLNOU VÝROBU VE ŠTUKU, KAMENI, VÝPLNÍCH OTVORŮ A V ZÁMEČNICKÝCH PRVKÁCH
 - U TĚCHTO PRVKŮ ZAJISTIT RESTAURÁČKOVÝ PRŮZKUM A RESTAURÁČKOVÝ ZAMĚR – PROJEDNAT.
 - OCHRANIT VÝPLNĚ OKEN PROTI POŠKOZENÍ (FÓLIE V RÁMECH)
 - PRÁCE VE ŠTUKU
 - UMĚLECKÁ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝZDOBA ZE ŠTUKU VIZ TABULKY.
 - OPRAVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/101
 - OBNOVA ŠTUKOVÝCH PLOCH A ZÁVĚREČNÁ BAREVNÁ OPRAVA – VIZ TECHN. POSTUP TP/102
 - OBNOVA ŠTUKOVÝCH PLOCH V SOKLOVÝCH PARTIÍCH – VIZ TECHN. POSTUP TP/103
 - BEŽNÉ ZDIVO (KAMENY, KONSTRUKCE NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)
 - OBNOVA REŽNÉHO ZDIVA VIZ TECHN. POSTUP TP/105
 - PRÁCE Z KAMENE
 - UMĚLECKÁ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝZDOBA Z KAMENE – VIZ TABULKY
 - OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/107
 - OBNOVA ŘEMESLNĚ REALIZOVANÝCH KAMENNÝCH POVRCHŮ VIZ TABULKY
 - OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/108
 - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
 - OBNOVA UMĚLECKÝCH A UMĚLECKOŘEMESLNÝCH KONSTRUKCÍ Z OCELI – VIZ TABULKY
 - OBNOVA DLE TECHN. POSTUPU TP/110
 - OBNOVA ZÁMEČNICKÝCH ZHOTOVENÝCH KONSTRUKCÍ V EXTERIÉRU – VIZ TECHN. POSTUP TP/111
 - OBNOVA ZÁMEČNICKÝCH ZHOTOVENÝCH KONSTR. V EXTERIÉRU – SVĚTLÍKY
 - OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/112. U SVĚTLÍKU BUDE POSTAVENO LEŠENÍ Z INTERIÉRU – VIZ POSTUP OBNOVY VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.
 - OBNOVA ZÁMEČNICKÝCH ZHOTOVENÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU. OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/113
 - TESAŘSKÉ PRÁCE
 - KONTROLA A OPRAVA TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVŮ, VYČIŠTĚNÍ PŮD VIZ TECH. POSTUP TP/115
 - OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ
 - OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ Z DUBOVÉHO DŘEVA VIZ TABULKY. OBNOVA DLE TECHN. POSTUPU TP/116
 - OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ OPATŘENÝCH NÁTĚREM, POVRCHOVÁ OPRAVA FLÁDR VIZ TABULKY
 - OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/117
 - OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ OPATŘENÝCH KRYCÍM NÁTĚREM VIZ TABULKY. OBNOVA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TP/118
 - KONTROLA A OPRAVA STŘEŠNÍCH OKEN VIZ TECHNOLOGICKÝ POSTUP TP/119

- POPIS PRACÍ:
- SOKLOVÁ ČÁST POŠKOZENÉ OMÍTKY NAHRADIT VÁPENNOU OMÍTKOU S PŘÍSADOU TRASU VIZ TECHNOLOGICKÝ POSTUP TP/103 .
 - ŠTUKOVÉ PLOCHY BUDOU OČIŠTĚNY, SILNĚ NARUŠENÉ ČÁSTI BUDOU ZPEVNĚNY A INJEKTOVÁNY ROZTOCEM ORGANOKREMÍČITANŮ. DOPLNĚNÍ PLOCH BUDE PROVEDENO VÁPENNOU JÁDROVOU ŠTUKOVOU SMĚSÍ, MODIFIKOVANOU HYDRAULICKÝMI PŮJIVY VIZ TP. POVRCHOVÁ OPRAVA JE NAVRŽENA SILIKÁTOVÁ BARVA PROVEDENÍ A ODSTINŮ DLE OBJEKTU "C".
 - NA FASÁDĚ JE MNOHO POZŮSTATKŮ ZABUDOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ A ÚCHYTŮ DEMONTOVANÉHO SVODU. VEŠKERÉ TYTO NEFUNKČNÍ PRVKY BUDOU VYJMUTY. ODSTRANĚN BUDE PŮVODNÍ NEFUNKČNÍ HROMOSVOD.
 - VEŠKERÉ ODSTRANĚNÉ ROZVODY BUDOU PŘED VÝJMUTIM PROVĚŘENY A ODSOUHLASENY ZA DOZORU SPRÁVCE OBJEKTU A PŘÍZVÁNÍ VEŠKERÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ V DOTČNÉ ČÁSTI. PONECHANÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKU.
 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NOVĚ Z MĚDĚNÉHO PLECHU. JEDNÁ SE O VEŠKERÉ PARAPETY VČ. ŘÍMS, PROVEDENÍ NOVÝCH ŮZLABÍ, PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÉHO LEMOVÁNÍ VEŠKERÝCH OTVORŮ – STŘEŠNÍCH OKEN, VÝLEZŮ, KOMINŮ. BUDOU OBNOVENY VEŠKERÉ KOMINOVÉ LÁVKY – OBNOVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OC. KONSTRUKCE, NOVÁ DŘEVĚNÁ LÁVKA.
 - BUDE ŘEŠENA OPRAVA A OCHRANNÝ NÁTĚR TESAŘSKÝCH I OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ KROVŮ, BUDE PROVEDENO NOVÉ LAŤOVÁNÍ A NOVÁ SHODNÁ – PŘEJZOVÁ KRYTINA. STŘECHY KDE JE ŘEŠENA NOVÁ KRYTINA A STÁVAJÍCÍ SKLADBA JE S PODHLEDEM A TEP. IZOLACÍ JSOU DOPLNĚNY POJISTNOU FOLIÍ S KONTRALATÍ. SOUČÁSTÍ OBNOVY STŘECH JSOU VNITŘNÍ SVODY – OBNOVA ZAOSTĚNÍ, KLEMPÍŘSKÉ PROVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ VČETNĚ ČIŠTĚNÍ PATNÍHO KUSU.
 - TABULKY OBSAHUJÍ JEDNOT. PRVKY K REPASÍ, KAM. NADOKENNÍ ŘÍMSY A PARAPETY BEZ INDEXU JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR OBSAŽENY

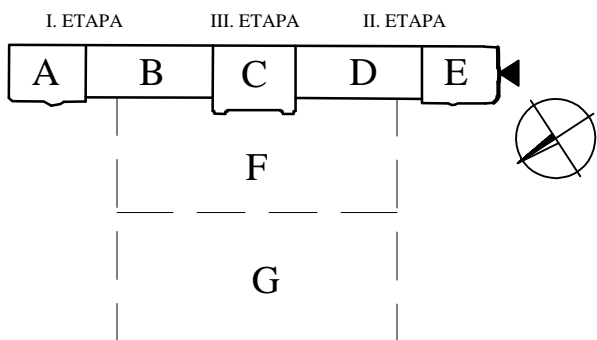

±0,000 = 209,63 (ČSJS-Bpv)

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKEHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Praha hlavní nádraží - Fantova budova, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2		
OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Diážděná 1003/7		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Náměstek GR pro správu majetku Tomáš Dmola MBA		
PROJEKTANT:	<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ</div><div></div></div>		

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ; Ing. arch. Kateřina KROULÍKOVÁ		
ODPOV. PROJEKTANT:	Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	SPOLUPRÁCE:	KONTROLOVAL:
Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. arch. K. KROULÍKOVÁ Marcela BUBENÍKOVÁ		Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 075 1700	NÁZEV DÍLA:	Oprava historické fasády a střechy Fantovy budovy - Praha hlavní nádraží 110 00, Praha 2 - Vinohrady, Wilsonova 300/8	
DATUM: 12/2017	Č.ČAK:		
POČET ÁK: ---	NÁZEV DWG: ---		
MĚŘÍTKO: 1 : 75	ČÁST:	II. ETAPA	
STUPEŇ: DSP+DPS	NÁZEV VÝKRESU:	budova "E" pohled jižní	
PROFESE: stavebně-architektonická			Č.PŘÍLOH: D1.1/II.1